Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和7年10月31日 東北運輸局青森運輸支局

防ごう大型車の車輪脱落事故

~大型車の車輪脱落事故防止街頭点検を実施します~

東北地域の令和6年度に発生した大型車の車輪脱落事故発生件数は、前年度より5件減少したものの、全国最多の36件を記録し、青森県内の車両においても4件の同事故が発生しています。

このため、青森運輸支局及び自動車関係団体等※は、10月より開始した「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の一環として、青森警察署の協力のもと、大型車の運転者への指導・啓発を目的とした大型車のホイール・ボルト、ナットの緩み等を確認する街頭点検を以下のとおり実施します。

▶日時:令和7年11月6日(木)13:30~

(2時間程度)

▶ 場 所:青森市鶴ヶ坂山本

(国道7号線上り鶴ヶ坂もしもしピット)

▶ その他: 取材については、事前に[問合せ先]まで

ご連絡をお願いします。


注)雨天の際は、中止する場合がございます。なお、雨天 による街頭点検の中止に関しましては、問合せ先まで ご確認願います。

実施判断は当日(10:00頃)に行います。

※ 独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部青森事務所 一般社団法人青森県自動車整備振興会



(令和6年度の街頭点検の様子)

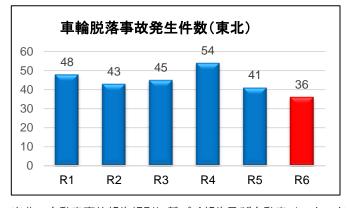



出典:自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

大型車の車輪脱 落事故防止特設 ホームページ



〈問合せ先〉

東北運輸局青森運輸支局 検査整備保安部門 工藤、河原木 TFL Q17-739-15Q1(音声案内2)

て型車の車輪脱落事故



おとさぬ

あぶない

<mark>事</mark>前の正しい点検が大きな <mark>事故を未然に防ぐ唯一かっ</mark> 最善の手段です。



適 正なトルクレンチによる 規定トルクの締め付け、 タイヤ交換後の増し締めの実施。



さびた大小は

<mark>ディスクホイール取</mark>付面、ホイールナット当たり面、 ハブの取付面、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、追加

塗装などを取り除きます。

しまって



ナット・ワッシャー 隙間。給脂

いちにちー度は 少るみの占っ

運行前に特に脱落が多い 左後輪を中心に、ボルト、ナットを 目で見て手で触るなどして点検します。 ホイールボルト、ナットのねじ部と、 ナットとワッシャーもすき 間にエンジンオイル など指定の潤滑油を薄く塗布し、 回転させて油をなじませてください。

©くまみね玉房


タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

脱落事故が発生しています!

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ5つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い(交換作業)をお願いします。

- ※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
- ※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい 取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

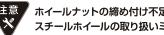

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、 スチールホイールの取り扱いミス(誤組み付け、部品の誤組み)

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイールボルト、ナットの 潤滑について

ISO方式


ホイールボルト、ナットのねじ 部と、ナットとワッシャーとの すき間にエンジンオイルなど 指定の潤滑剤を薄く塗布し、 回転させて油をなじませ ます。ワッシャーがスムーズに 回転するか点検し、スムーズ に回転しない場合はナットを 交換してください。ナットの 座面(ディスクホイールとの 当たり面)には塗布しないで ください。



ディスクホイール、ハブ、ホイール ボルト、ナットの清掃について

ディスクホイール取付面、 ホイールナット当たり面、ハブ 取付面(ISO方式では、ハブ のはめ合い部も)、ホイール ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、 追加塗装などを取り除きます。



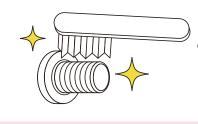



ホイール締付け方式

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。 また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ISO方式(8穴、10穴)

ホイールサイズと ボルト本数(PCD)	19.5インチ: 8本(PCD275mm) 22.5インチ:10本(PCD335mm)
ボルトサイズ ねじの方向	M22 左右輪:右ねじ(新・ISO方式) 右輪:右ねじ 左輪:左ねじ(従来ISO方式)
ホイールナット 使用ソケット	平面座(ワッシャー付き)・1種類 33㎜(従来ISO方式の一部は32㎜)
ダブルタイヤ	一つのナットで共締め

ホイールのセンタリング	ハブインロー
アルミホイールの 履き替え	ボルト交換
後輪ダブルタイヤの 締付け構造	ホイールボルト 平面座 ホイールナット 週滑剤



ホイールボルト、ナットや ディスクホイール、ハブの錆に注意!

ホイールボルト、ナットやディスクホイール、ハブの経年使用に 伴う著しい錆によるものと思われる「車輪脱落事故」が発生しています。 著しい錆のあるボルト、ナットやホイール、ハブ は使わないでください!



Cくまみね玉房

ホイールボルト、ナットの錆

ホイールボルトやホイールナットの経年使用に伴う著しい錆があると、規定の締め付けトルクで 締め付けても、十分な締め付け力が得られなくなります。

【 ホイールボルト、ナットの点検要領 】

- ●著しい錆の発生がないか点検します。
- ●亀裂や損傷がないか点検します。
- ●ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがないか点検します。
- ●ボルトが伸びていないか点検します。


※錆や汚れを落とし、ねじ部にエンジンオイルなど指定の潤滑剤を薄く塗布してナットを ボルトの奥まで回転させたとき、スムーズに回転しない場合は、ねじ部に異常があります。 異常がある場合は、ボルト、ナットをセットで交換してください。また、ボルトが折損して いた場合は、その車輪すべてのホイールボルト、ナットを交換してください。

●ナットの座金(ワッシャー)が、スムーズに回転するか点検します。

※ナットと座金(ワッシャー)のすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑剤を薄く塗布し、 回転させて油をなじませます。ワッシャーがスムーズに回転するか点検し、 スムーズに回転しない場合はナットを交換してください。 ナットの座面(ディスクホイールとの当たり面)には潤滑剤を塗布しないでください。



伸び、亀裂、損傷の点検

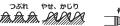





【著しい錆の例】

ホイールボルト







◀ホイールナットとワッシャーに変形が 見られ、ワッシャーがはずれかかっている。

ホイールナットに生じた錆や付着した ゴミ等により、ワッシャーの摺動部が固着している。



ディスクホイール、ハブの錆

ディスクホイールやハブの経年使用やこれまでの清掃不足に 伴う著しい錆は、締め付け力の低下(緩みの発生)をまねきます。

【ハブの点検要領】

- ●ホイール取付面に著しい錆の発生がないか点検します。
- ●ホイール取付面に著しい摩耗や損傷がないか点検します。


※ディスクホイールの破損や、ホイールナットの緩み、 ホイールボルトの折損などは、車輪脱落事故の原因となります。

【 ディスクホイールの点検要領 】

- ●ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールナット当たり 面に著しい錆の発生がないか点検します。
- ●ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないか点検します。
- ●ホイールナットの当たり面に
 ●表がないか点検します。
- ●溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。
- ●ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールナット当たり 面に摩耗や損傷がないか点検します。

※ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールナット当たり面の経年使用に伴う 著しい段付き摩耗は、ホイールナットの緩みの原因となります。

※ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールナット当たり面には、追加塗装は行わ ないでください。厚い塗膜は、ナットの緩みやボルト折損の原因となります。

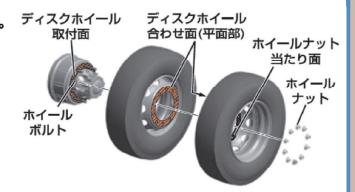

【著しい錆の例】





ハブ(ホイール取付面)






ホイールボルト、ナットや *ディスクホイール、ハブの*錆の影響

なぜ錆び落とし、給脂を実施するのか、実施しないとどうなるのか

ホイールボルト、ナットの清掃・給脂

ホイールボルト、ナットのねじ部や、ナットと座金 (ワッシャー) の摺動面にごみや泥、錆があったり、給脂をしないと、ナットが円滑に回らなくなり、規定の締め付けトルクで締め付けても、ナットが本来あるべき位置まで締まらず、十分な締め付け力が得られなくなります。

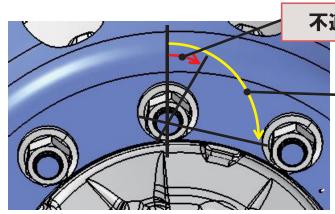

不適切な状態で締め付けたナット回転角度

正しく締め付けたナット回転角度

ディスクホイール、ハブの清掃・錆落とし

ディスクホイールとハブ接合面にごみや泥、錆があると、これらが潰れたり、剥がれることで、締め付け力の低下(緩みの発生)をまねきます。

