

# 貸切バスの輸送の安全確保の徹底 について

---

国土交通省 関東運輸局  
山梨運輸支局 保安担当


- 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況**
2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
3. 最近の事故事例と再発防止の徹底
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## 【交通事故件数の推移】


- 令和元年中に発生した交通事故全体の件数(人身事故件数)は**118,430**件であり、そのうち、事業用自動車の交通事故件数(※)は**10,977**件となった。 ※ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数
- タクシー及びトラックにおいては減少を続けているものの、**バスはH29年以降は横ばいが続いている。**

### 交通事故全体と事業用自動車の交通事故の推移 (関東管内)

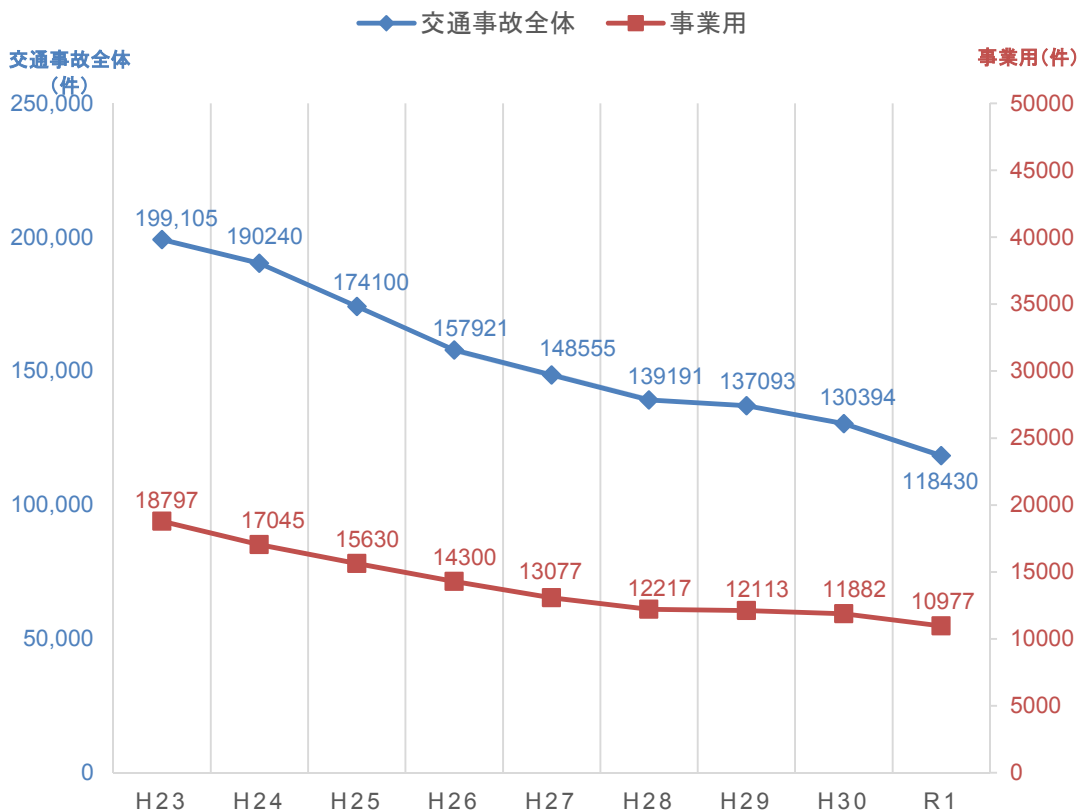

出典: 警察庁「交通統計」  
(公財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

### 各モードの交通事故の推移 (関東管内)

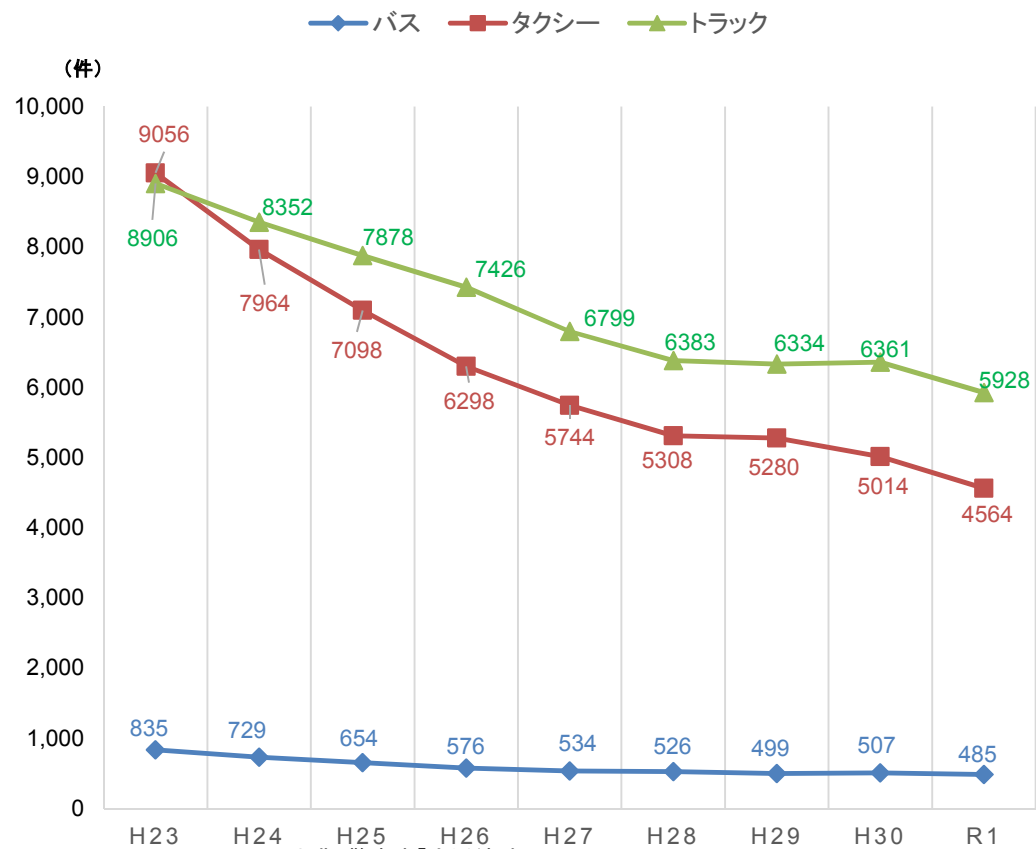

出典: 警察庁「交通統計」  
(公財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」


# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況(関東管内)

## 【交通事故死者数の推移】

○2019年中に発生した交通事故全体の死者数は**841**人、そのうち、事業用自動車の交通事故死者数は**93**人となっており、**H29**年以降は横ばいが続いている


○2019年の各モードの交通事故死者数は、**トラックは増加、タクシーは減少、バスは前年と同水準であった。**

### 全死者数と事業用自動車の死者数の推移 (関東管内)

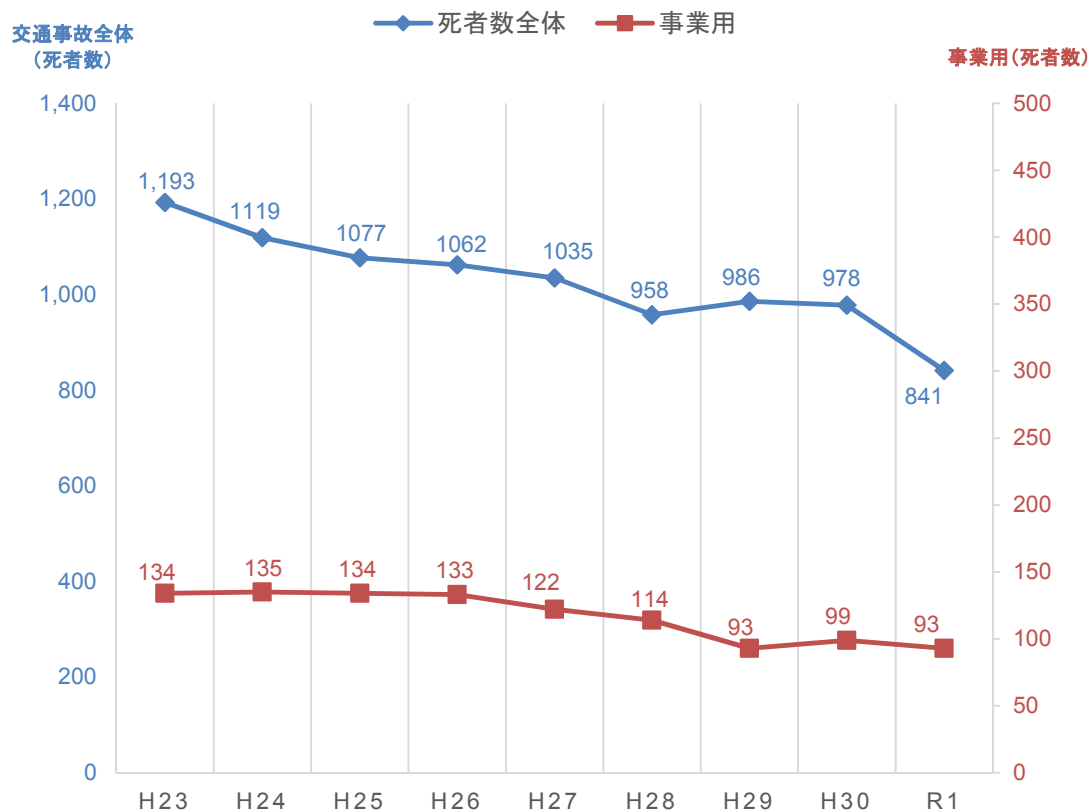

出典:警察庁「交通統計」  
(公財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

### 各モードの交通事故死者数の推移 (関東管内)

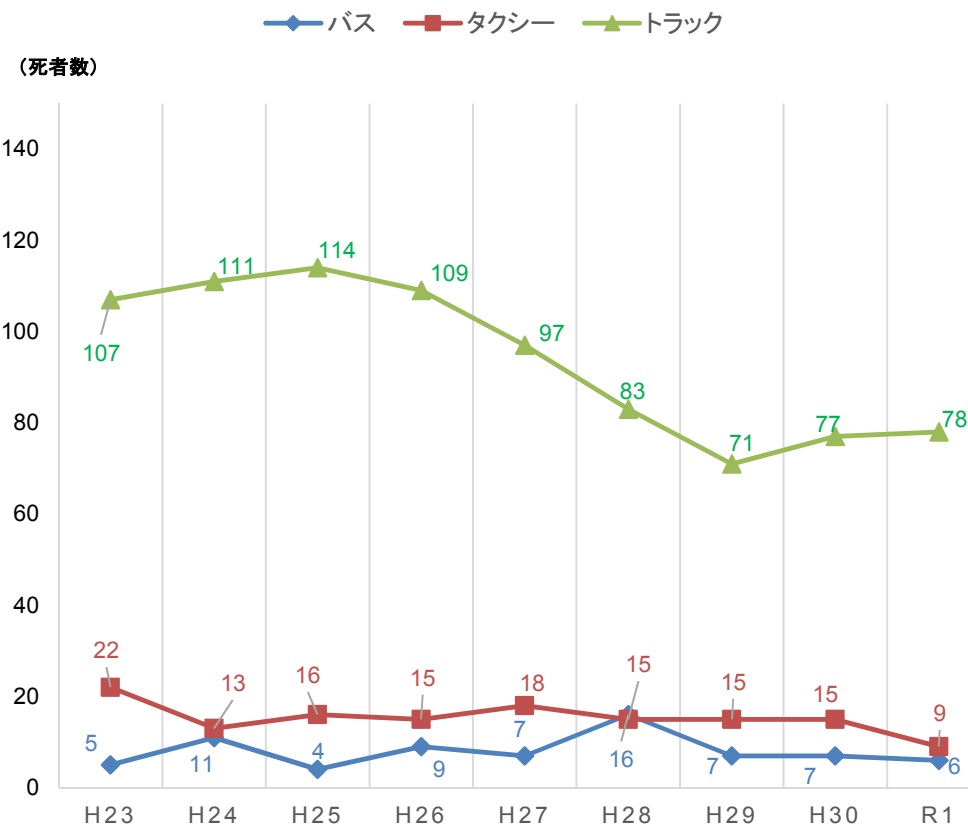


出典:警察庁「交通統計」  
(公財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## バス—事故類型別・事故件数【R1】（関東運輸局管内の事業用自動車が第1当事者）

(単位: 件)

■ 人对車両 ■ 車両相互 ■ 車両単独

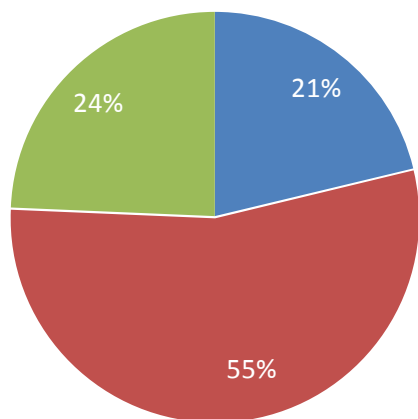

追突や追越・追抜時衝突がバス全体の24%  
(H30年より21件減少)

交差点や横断中の事故がバス全体の27%

乗合は車内事故が多く、乗合全体の22%  
(H30年より9件増加)



		乗合	貸切	その他	合計	
車両相互	正面衝突	1	1	0	2	
	追突	その他	5	1	0	6
		進行中	43	32	0	75
	出合い頭衝突	23	8	1	32	
	追越・追抜時衝突	29	7	0	36	
	進路変更時衝突	18	2	0	20	
	すれ違い時衝突	6	5	0	11	
	左折時衝突	12	12	1	25	
	右折時衝突	24	2	0	26	
	転回時衝突	0	1	0	1	
	後退時衝突	7	4	0	11	
	その他	18	1	0	19	
	計	186	76	2	264	
人对車両	対面通行中	3	0	0	3	
	背面通行中	6	1	0	7	
	横断中	横断歩道	25	6	1	32
		横断歩道付近	2	1	0	3
		その他	10	2	0	12
	路上作業中	1	1	0	2	
	路上停止中	1	0	0	1	
	路上横臥中	1	0	0	1	
その他	38	3	1	42		
計	87	14	2	103		
車両単独	工作物衝突	電柱	2	0	0	2
		家屋・塀	2	0	0	2
		その他	1	2	0	3
	駐車車両(運転者不在中)衝突	0	1	0	1	
	転倒	1	0	0	1	
	車内事故	85	4	0	89	
その他	19	1	0	20		
計	110	8	0	118		
合計		383	98	4	485	

# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## 【飲酒運転による事業用自動車事故の推移】

○2019年に発生した飲酒運転による事業用自動車の交通事故は、全国で56件、関東管内で13件発生した。  
 ○2019年に発生した飲酒運転事故は、トラックとタクシーによるものであり、乗合バス、貸切バスによる飲酒事故は発生しなかった。

### 飲酒運転による事業用自動車の交通事故

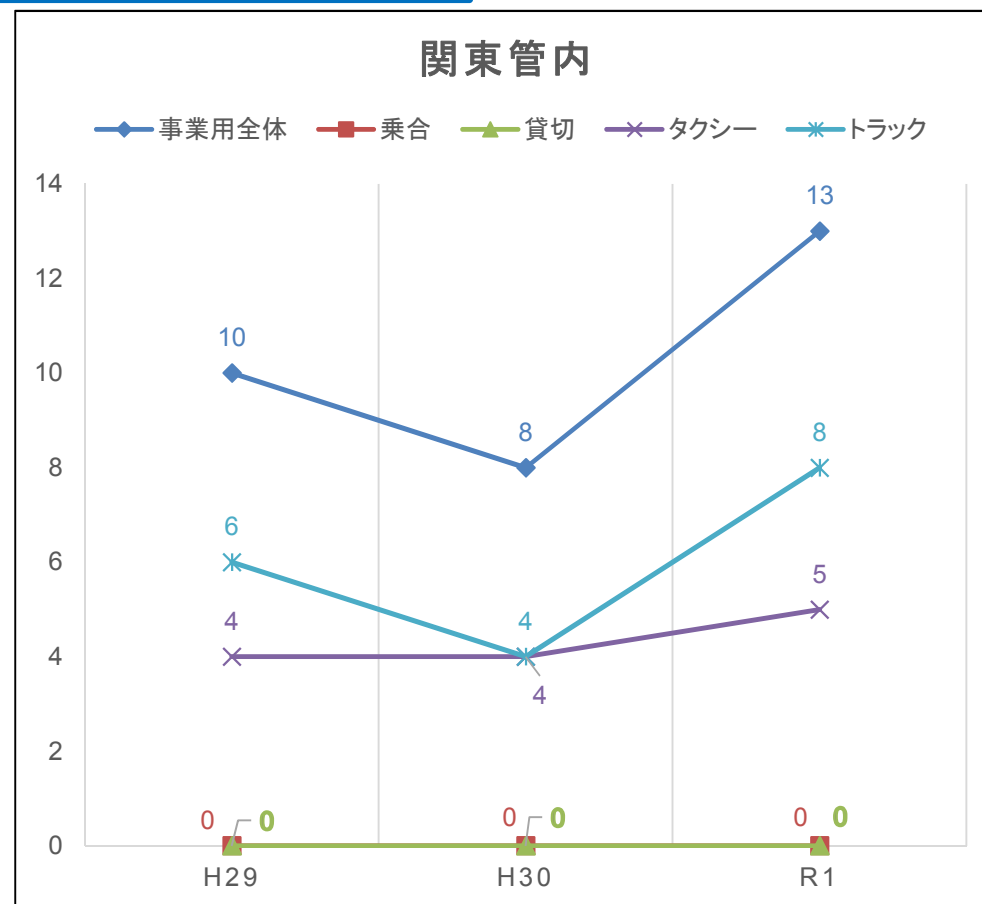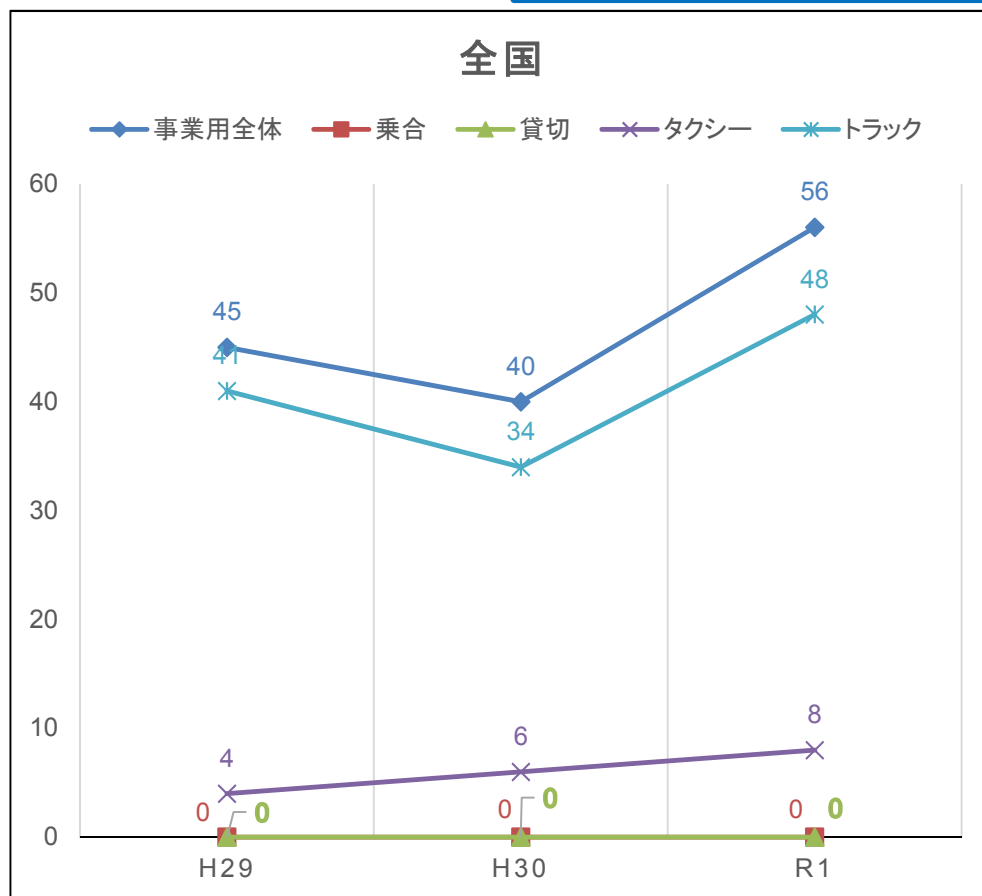

出典：警察庁「交通統計」  
 (公財)交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」


# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## 【貸切バスの特徴的な事故】


- 交通事故件数は前年に比べ減少しており、直近5年間で最少となっている。
- 令和元年は事故類型のうち、追突事故が最多で78件発生しており、貸切バス事故全体の約3割を占めている。
- 令和元年の死亡事故については、死亡事故は9件と近年の水準を大きく上回ったが、乗客の死亡事故は発生しなかった。

### 貸切バスの事故類型

○事故類型別件数

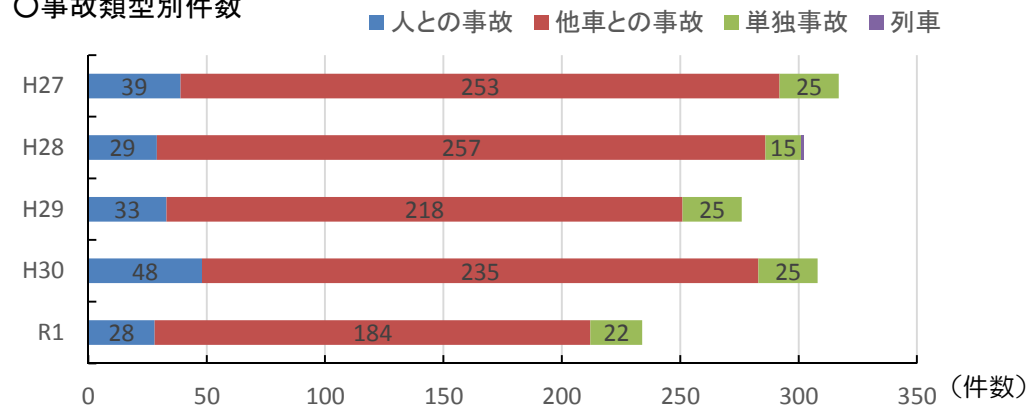


○令和元年事故類型別事故件数の内訳

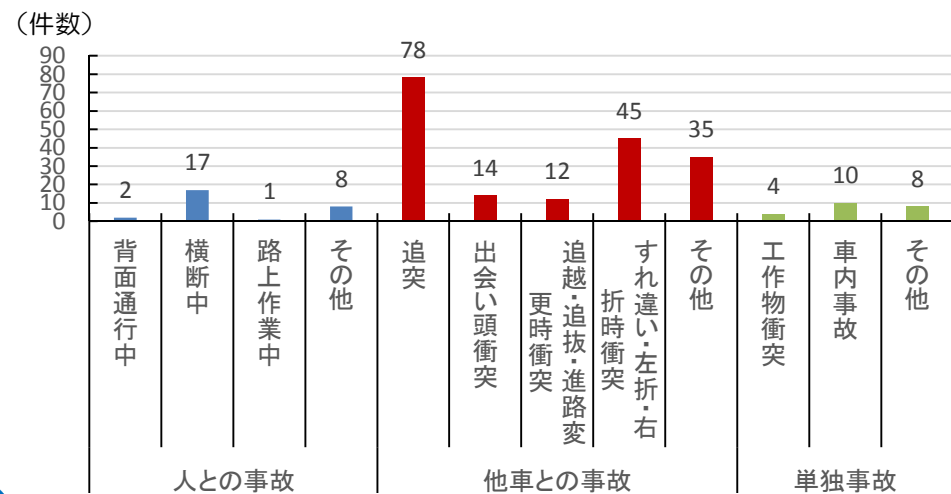


### 貸切バスの死亡事故類型

○事故類型別死亡事故件数

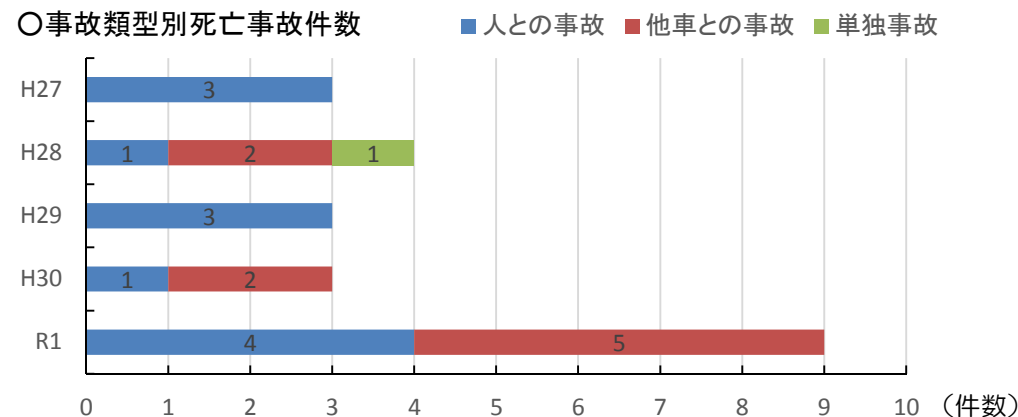

○令和元年事故類型別死亡事故件数の内訳

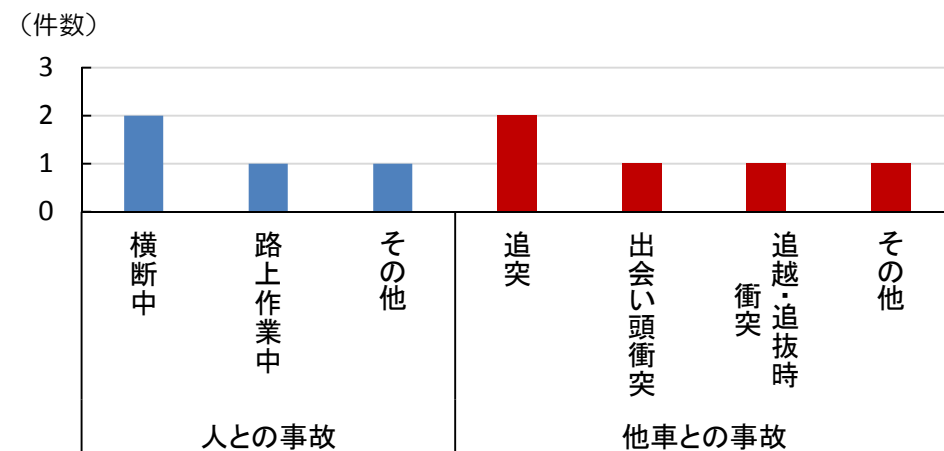


# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況


## 【運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移】

- 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数は、健康起因事故に対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向にある。(報告件数は引き続き、乗合バスが最も多い)
- 令和元年は運行の中断等、交通事故に至らなかったものが約7割と大半を占める。
- 令和元年は全体の約2.5割が運転中に操作不能となった事案である。

### 健康状態に起因する事故報告件数 (業態毎の件数)

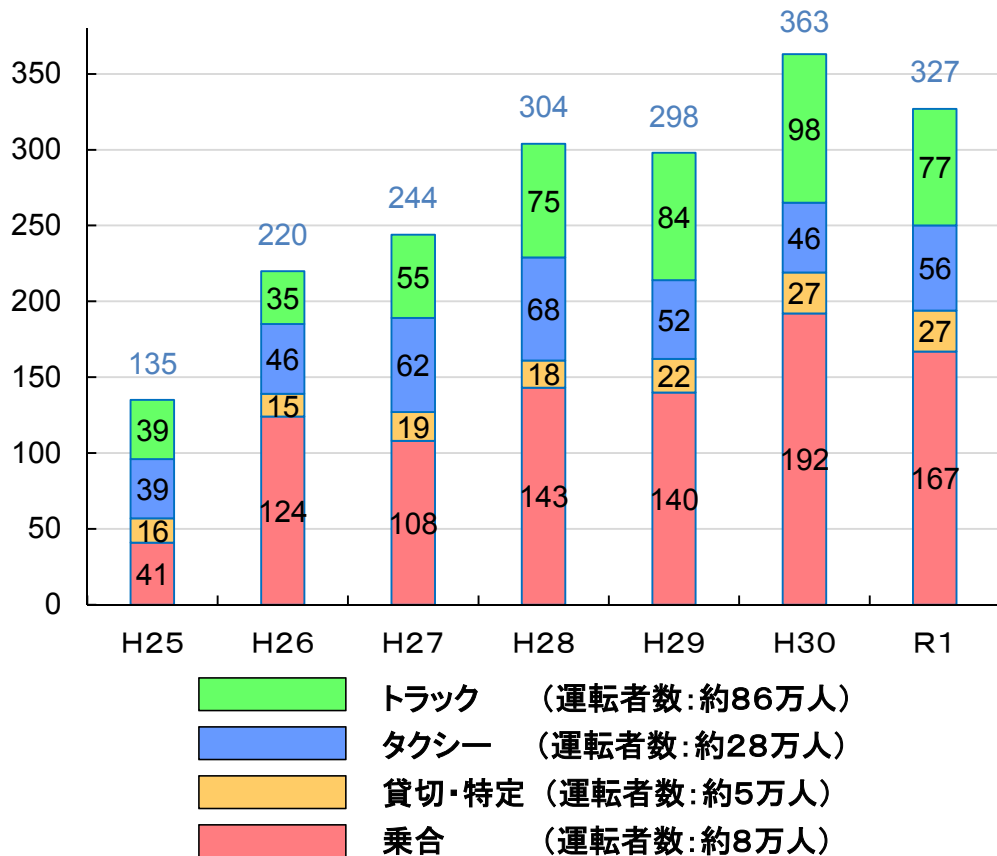

### 健康状態に起因する事故報告件数 (報告内容毎の件数)

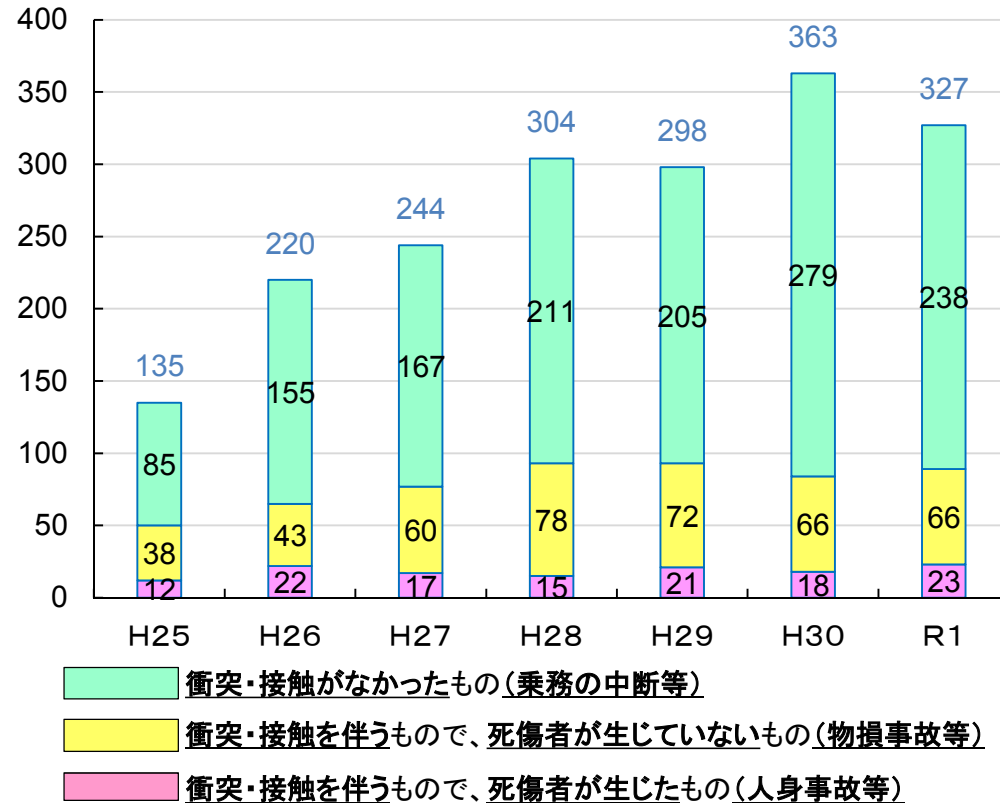




# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## 【健康起因事故の疾病別の内訳（平成25年～令和元年）】

- 過去7年間で健康起因事故を起こした運転者1,891人のうち心臓疾患、脳疾患、大動脈瘤及び解離が31%を占める。
- うち、死亡した運転者327人の疾病別内訳は、心臓疾患が53%、脳疾患が12%、大動脈瘤及び解離が14%を占める。


### 健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳 （平成25年～令和元年）

計1,891人

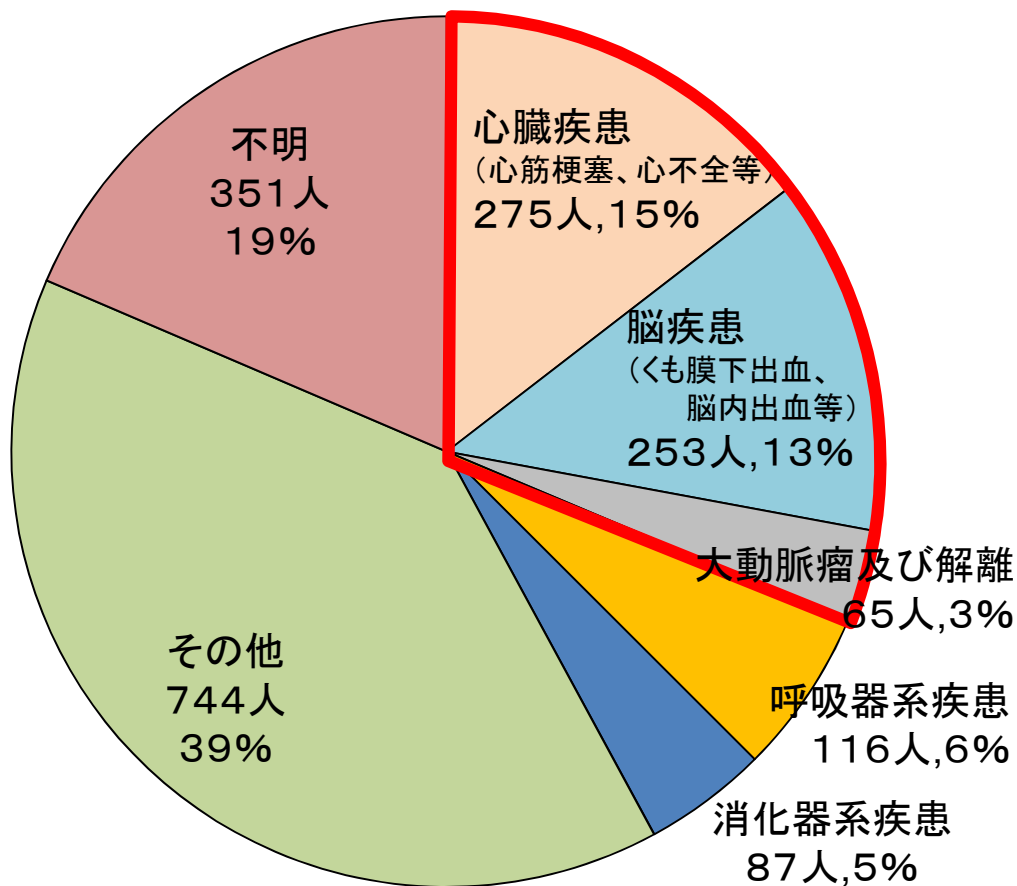

### 健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳 （平成25年～令和元年）


計327人

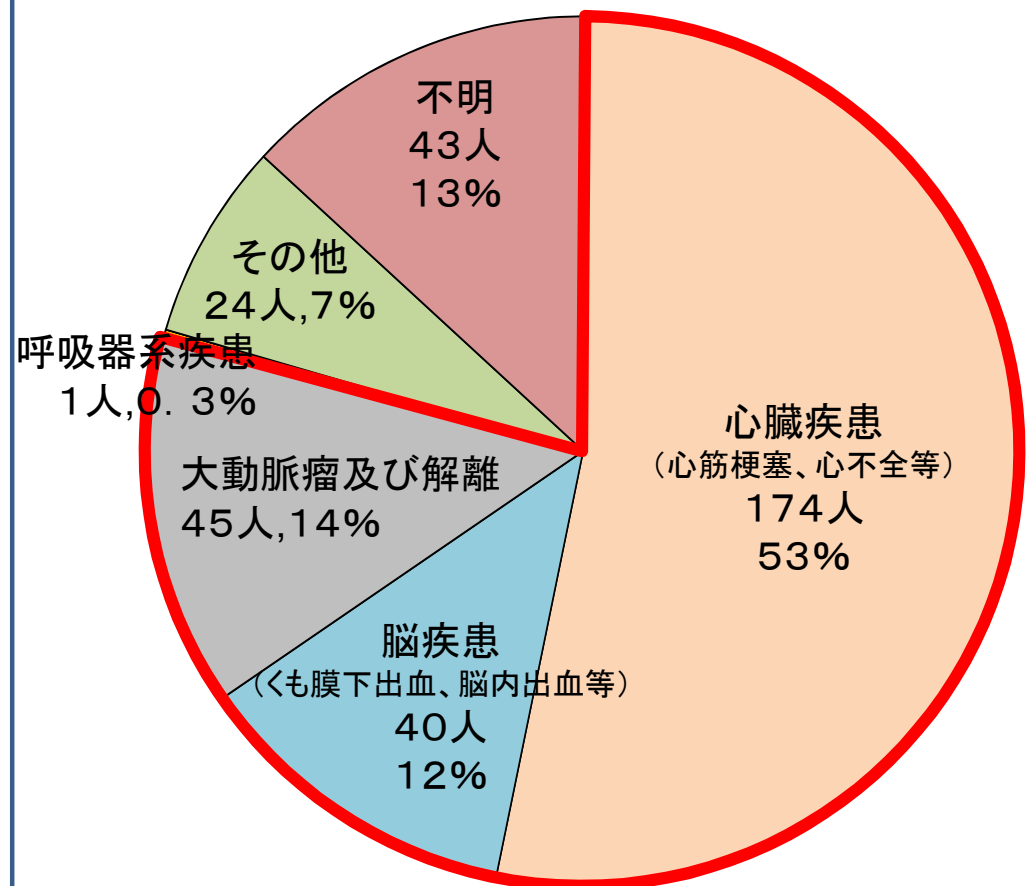

# 1. 事業用自動車による交通事故の発生状況

## 【貸切バスの運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移】

**貸切・特定** 運転者数：約5万人  
(観光バス等)

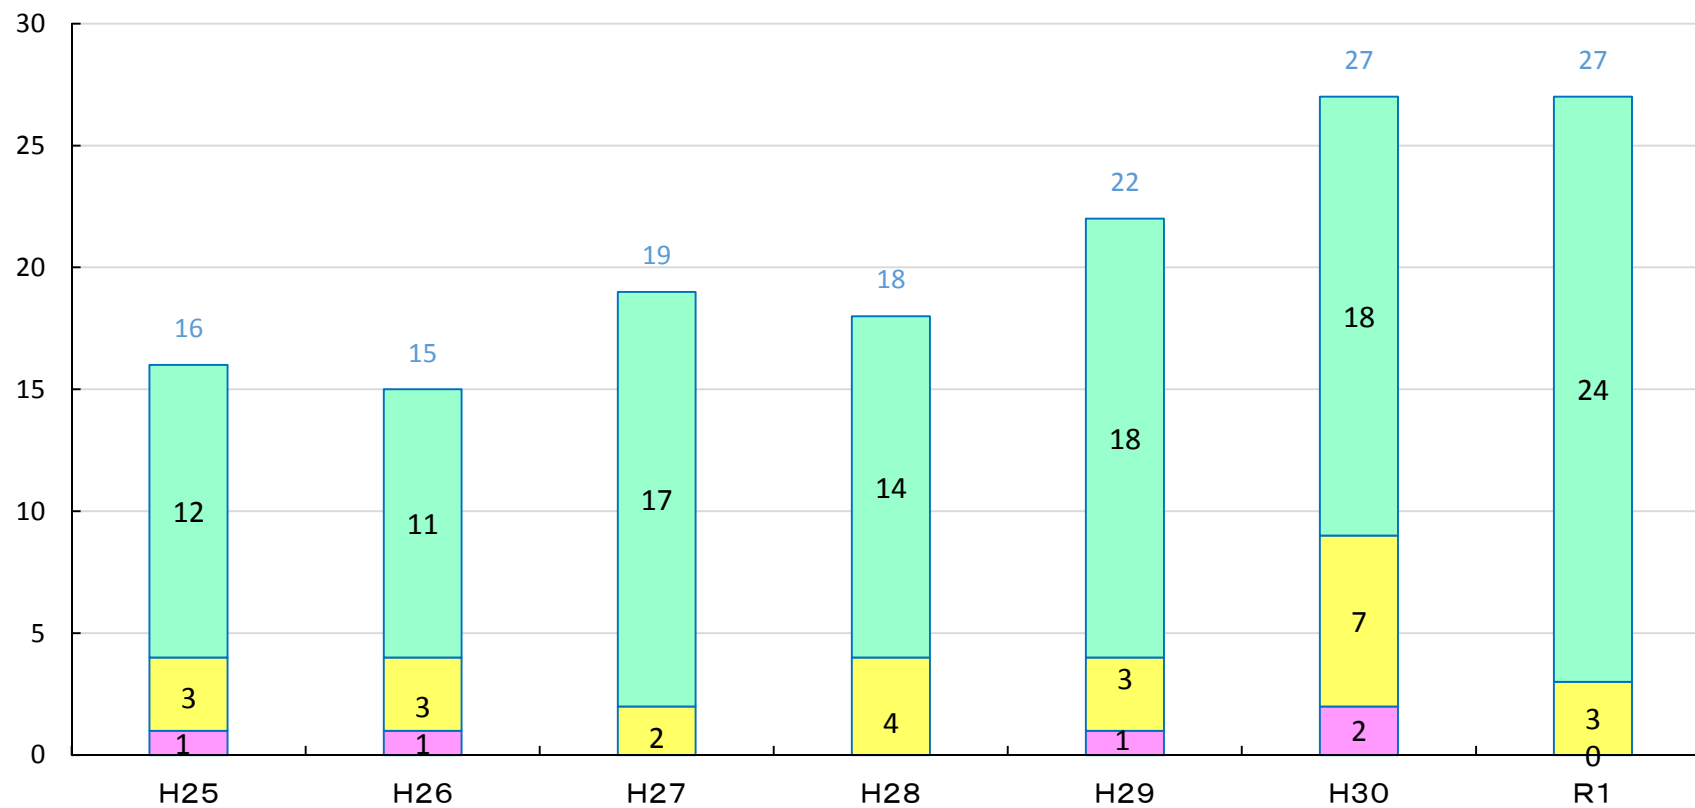


- 衝突・接触がなかったもの(乗務の中断等)
- 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの(物損事故等)
- 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの(人身事故等)

1. 事業用自動車による交通事故の発生状況
- 2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底**
  - (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底**
  - (2) 運転者に対して行う指導監督
  - (3) 必要な点検整備の実施
3. 最近の事故事例と再発防止の徹底
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

### (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底

#### 軽井沢スキーバス事故の概要

- ✓ 平成28年1月15日(金)午前1時52分頃、長野県北佐久郡軽井沢町の国道18号碓氷バイパスにおいて、貸切バスが乗客39名を乗せて走行中、約4m下の崖に転落した。
- ✓ この事故により、乗客13名、運転者及び交替運転者各1名の計15名が死亡し、乗客22名が重傷、乗客4名が軽傷を負った。
- ✓ 事故は、碓氷バイパスの長い上り坂が峠を越え、連続する下り坂を約1km下った地点で発生した。貸切バスは、片側1車線の下り坂の左カーブを走行中、対向車線にはみ出し、そのまま道路右側のガードレールを超え、横転しながら約4m下に転落した。

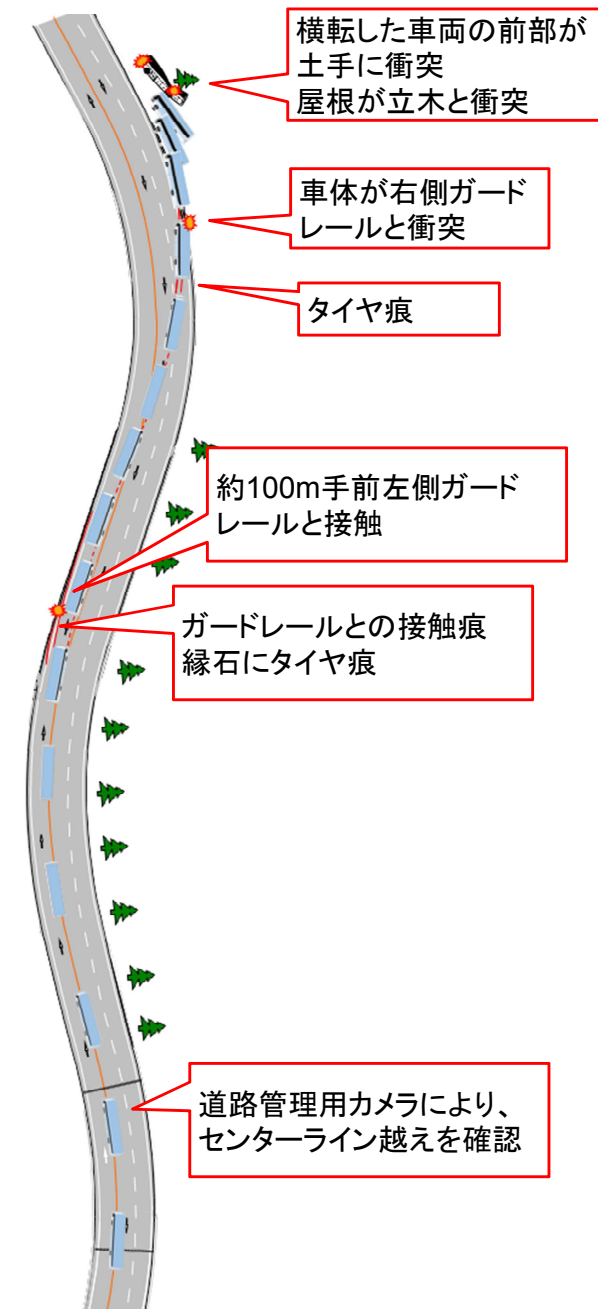

### (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底

- 軽井沢スキーバス事故の原因として、運転経験が十分でない運転者に乗務させたことや、始業前点呼の未実施が指摘されている。

#### 事故の原因

##### 【事故の直接的な原因】

バスが急な下り坂の左カーブを、規制速度(50km/h)を超過する約95km/hで走行したため、カーブを曲がりきれなかったと推定。

##### 【運転者による運転操作】

バスは入山峠を越えて下り坂の連続カーブを走行していたが、エンジブレーキ等を用いて安全な速度で運転すべきところ、十分な制動をしないままハンドル操作中心の走行を続けたものと推定。

このため、車両速度が上昇して車両のコントロールを失った。

##### 【運転者の技能】

当該運転者は、**事故16日前に採用され、大型バスの運転は少なくとも5年程度のブランクがあり、大型バスでの山岳路走行等について運転経験及び運転技能が十分でなかった可能性。**

事業者(イーエスピー)は、当該**運転者に十分な指導・教育や運転技能の確認をすることなく運行を任せていた。**

##### 【運行管理者の責任】

運行管理者は、運行経路の調査をしないまま不十分な運行指示書を作成しており、かつ、**運行前の始業点呼を実施せず、運行経路や休憩場所の選定が運転者任せになっていた。**

##### 【事故の背景事情】

イーエスピーはインバウンド観光の増加などでツアーバスの需要が大きく伸びた時期にバス事業に参入したため、事業規模の急激な拡大に運転者の確保・育成が追いつかず、安全を軽視した事業運営を行ってきた。

### (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底

- 「軽井沢スキーバス事故対策委員会」において85項目から成る総合的な対策をとりまとめ、全ての対策について実施済み。

#### 「総合的な対策」における実施項目(全85項目)

##### (1) 貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化

- ・ドライブレコーダーによる映像の記録・保存及び指導教育の義務付け
- ・初任運転者等への指導における、20時間以上の実技訓練の義務付け
- ・運行管理者の必要選任数引上げ(40両未満の営業所の場合、1名→2名に)
- ・運行管理者の資格要件の強化(実務経験に加えて試験合格を必須に) 等

##### (2) 法令違反の早期是正、不適格者の排除等

- ・法令違反の是正指示後30日以内の是正状況確認監査の実施
- ・事業許可の更新制(5年ごと)の導入 等

##### (3) 監査等の実効性の向上

- ・適正化機関を新たに設置。すべての事業者巡回指導又は監査を年1回実施 等

##### (4) 旅行業者、利用者等との関係強化

- ・下限割れ運賃を防止するための通報窓口の設置
- ・ランドオペレーターに対する規制の新設(登録制度) 等

##### (5) ハード面の安全対策による事故防止の促進

- ・ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進 等

### (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底

- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、貸切バスの稼働率が低下。
- 長期間運転業務から離れている運転者は、運転技量の低下が懸念される。また、バス車両は、休車により必要な3月又は12月の定期点検を実施していない場合がある。
- 今後、観光需要の回復とともに貸切バスの運行を再開する際は、以上のような点に留意して、輸送の安全確保を確認する必要。



事業者は、貸切バスの運行再開時において、交通事故の発生を防止し、乗客の安全を確保するため、運転者に対して実技により運転技量の確認等の指導及び監督の実施、必要な点検整備の実施に十分注意すること。

1. 事業用自動車による交通事故の発生状況
- 2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底**
  - (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底
  - (2) 運転者に対して行う指導監督**
  - (3) 必要な点検整備の実施
3. 最近の事故事例と再発防止の徹底
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策



### (2) 運転者に対して行う指導監督

- 運転業務から離れたバスの運転者は、バスの構造上の特性や道路状況に応じた運転技量の低下が懸念される。
- 運転者の指導及び監督は、計画的に実施することになっているが、**運転者が運行を再開する前には、運転者に対して実技等により指導及び監督を実施すること。**

#### 指導・監督の実施内容

- バスを運転させ、添乗により運転者に対して安全運転の指導を実施。(安全運転の実技)
- 適性診断の結果を活用した個々の運転者に対する指導
- 健康管理の重要性 等

## 【ドライブレコーダーの活用】

### ドライブレコーダーの活用

### ドライブレコーダーの映像を活用した指導監督マニュアル

URL<<https://www.mlit.go.jp/common/001211423.pdf>>



### ドライブレコーダーの映像を活用した 指導・監督マニュアル

平成29年3月

自動車運送事業に係る交通事故対策検討会

貸切バス事業者のみならず  
～ドライブレコーダーを活用して運転者を守りましょう～

- 映像を活用した適切な指導により、運転者を事故から守りましょう。
- 適切な運転をしていた運転者を事故の責任問題から守りましょう。

※ 貸切バスに車両前方と運転者席を映す**ドライブレコーダーを装着し、映像を活用した指導・監督を行うことが義務づけられます。**

(装着義務づけ時期：新車：平成29年12月～、既販車：平成31年12月～)

なお、「適切な指導・監督を行っていない」、「指導・監督に活用した映像を保存していない」場合、**行政処分の対象**となります。


#### 【ドライブレコーダーを活用した指導・監督の方法】

1. 次の映像を必ず確認してください (マニュアルP.4)


①事故 ②ヒヤリ・ハット ③苦情(運転に関するもの)

2. 映像を分析してください (マニュアルP.5～7)

(※2.～4.は、事故を例にしていますが、苦情、ヒヤリ・ハットがあった場合も同じです。)



3. 運転者へ指導してください (マニュアルP.11～15)

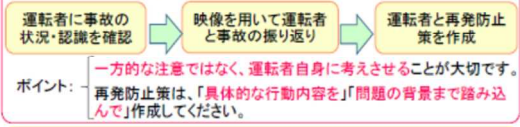

4. 指導が反映されているかを確認してください (マニュアルP.16)



初任運転者等への指導後も、2週間以内に5カ所15分の映像確認が必要です。

【重要】3.の指導の記録、2.や4.で確認した映像には**保存義務**があります<sup>25</sup>  
国土交通省

#### 【映像の分析の具体的なコツ】

(映像は、事故の予兆を広く把握できるよう、事故の3分前から映像を確認しましょう。)

よくある事故の例	よくあるポイント
①追突事故 (マニュアルP.8)	・運転者は眠そうにしているか。 ・速度を出しすぎているか。 ・車間距離を十分とっているか。
②巻き込み事故 (マニュアルP.9)	・運転者は、死角に注意しつつ周囲を確認しているか。
③後退事故 (マニュアルP.10)	・運転者はきちんと後方を確認しているか。 ・運転者に焦っているようなそぶりはないか。 ・添乗員との連携は適切か。

#### 【運転者へ指導する時のコツ】

1. 一方的に注意するのではなく、運転者に考えさせるため、いきなり映像を見せずに、まずは運転者に事故を振り返らせて自由に話させてみましょう。  
(質問例) ・事故を振り返って、当時の状況を説明していただけませんか。  
・自分の運転に何か問題があったと思いますか。
2. ドライブレコーダーには写らない、事故の背景まで考えて対策を考えましょう。  
(検討例) 「焦って車間距離を詰めすぎた」のであれば、「なぜ焦ってしまったと思いますか?」などの質問をし、その上で再発防止策を考えてみましょう。
3. 再発防止策は、「実施している」「していない」が明確に分かる形にしましょう。運転者が指導に従っているかを把握しやすくなります。  
(対策例) ○: 高速道路では、車間距離を走行距離2秒分は確保する。  
×: 高速道路では、車間距離をきちんと保つよう気をつける。

#### 【指導後に確認する映像を選ぶコツ】

よくある事故の例	確認地点
①高速道路での追突	・高速道路合流直後 ・中だるみしそうな高速道路の半ば
②巻き込み	・通勤時間帯の市街地 ・通勤時間終了後の市街地
③駐車場での接触	・出発地点の駐車場 ・目的地の駐車場

### 【ドライブレコーダーの活用】

#### ドライブレコーダーの活用

#### 【指導内容】

- ◆ 運転後にドライブレコーダーの映像を確認させ、安全な業務手順に沿った運転か・問題点・注意すべき点について指導。
- ◆ 実技訓練終了後に1人で乗務させる際には、1～2週間後にドライブレコーダーの映像(5カ所程度)を確認し、問題がないか確認。

#### 実技訓練中の指導への活用

##### 【添乗指導】



##### 【映像を用いた事後指導】



運転中は、運転者も緊張状態にあるので、運転後にも映像を見せつつ指導し、運転者に問題点をしっかりと把握・是正させましょう。

### 【参加・体験型研修施設、マニュアルの活用】

#### 指導・監督マニュアル


- 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル [URL<https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html>](https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html)



#### 【第1編 概要編】



#### 【第2編 本編:一般的な指導及び監督指針の解説】

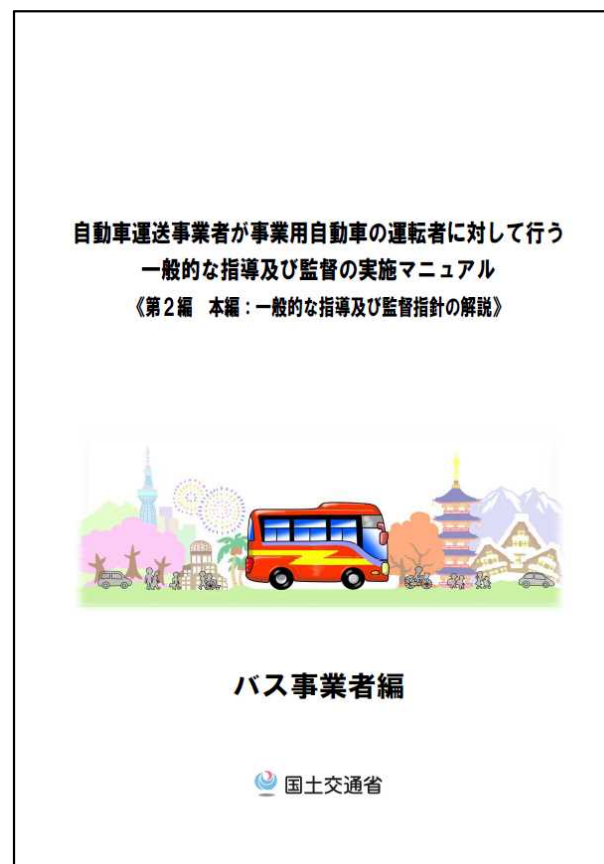

### 【参加・体験型研修施設、マニュアルの活用】

#### 安全運転の実技

##### 【指導内容】

- 実技は、参加・体験・実践型の指導及び監督の手法や、自動車安全運転センター、自動車教習所等の外部の専門的機関を積極的に活用することや、「指導及び監督の実施マニュアル」を活用し、実効性のある指導・監督を実施。

#### 運転者のための参加・体験型研修施設

- 自動車安全運転センター 安全運転中央研修所
- 埼玉県トラック協会 埼玉県トラック総合教育センター
- 中部トラック総合研修センター
- クレフィール湖東 交通安全研修所
- おんが自動車学校 交通教育センター
- トヨタ交通安全センター モビリティ
- 日野自動車(株)お客様テクニカルセンター
- 石川県交通安全協会 石川県安全運転研修所
- 総合交通教育センター ドライビングアカデミー北海道

##### ○主な設備、機材等

- ドライビングシミュレータ
- スキッドコース(滑りやすい路面)
- 高速周回路 他

### 【適性診断の結果の活用】

#### 適性診断の結果の活用

#### 【指導内容】

- 適性診断の結果を活用して、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させ、運転のくせを理解・克服できるよう指導
- 適性診断の結果に、デジタコ・ドライブレコーダーのデータを組み合わせて活用することにより運転者のくせが明確になり、指導に活かすことが可能。
- 適性診断票には、測定結果に基づく安全運転のためのアドバイスが記載されているので、助言・指導を行うに際して、これらの情報も活用して安全運転を指導。

#### 【適性診断票】



The image shows a 'Suitability Diagnosis Ticket' (適性診断票) with the following sections:

- 検査員** (Inspector): Name and ID.
- 適性診断票 (適性診断)** (Suitability Diagnosis Ticket): Title.
- 検査日時** (Inspection Date/Time): Date and time.
- 検査場所** (Inspection Location): Location.
- 検査結果** (Inspection Results): A checklist of items to check, including:
  - あなたが視認している点 (Points you are observing):
    - 乗客のみなさんが安全に座席に座っています (00点)
    - 安全帯が締まっています (17点)
    - 窓のガラスが割れていません (00点)
    - 車体の変形が確認できません (00点)
    - 確認が完了しています (00点)
  - 点検に注意していただきたい点 (Points to be noted during inspection):
    - 制動・駆動のタイミングが揃っていません (00点)
    - 制動時にエンジン音が聞こえます (40点)
    - 注意の配分に欠ける場合があります (00点)
- 検査結果** (Inspection Results): A circular diagram with various indicators and a central score.

#### 【適性診断結果】

総合所見

心理特性  
・性格、安全運転態度 等

資料提供: (独)自動車事故対策機構

### 【過労運転防止(睡眠不足対策)】

### 貸切バスの衝突事故(長野県佐久市)

(事業用自動車事故調査報告書H31.1.25公表)

#### 事故概要

- ◆平成29年2月26日 13時53分頃
- ◆長野県佐久市  
上信越自動車道上り線 八風山トンネル
- ◆乗客19名を乗せた貸切バスが  
片側2車線の第1通行帯を走行中、  
同トンネルに設けられた非常駐車帯出口部の側壁に衝突した。
- ◆この事故により、乗客1名及び交替運転者の計2名が重傷を負い、乗客10名が軽傷を負った。



### 【過労運転防止(睡眠不足対策)】

### 貸切バスの衝突事故(長野県佐久市)

(事業用自動車事故調査報告書H31.1.25公表)

#### 原因

- ◆運転者が、高速道路を走行中に眠気を感じたまま運転し、トンネル内を走行中に**居眠り状態**となったことから発生したものと考えられる。
- ◆運転者は、トンネルに至る間に**強い眠気**を感じており、トンネルの直前に運転者交替を行うことが可能なチェーンベースの存在に気付いていたが、交替予定場所までは遠くなく頑張れば運転を継続できると判断し眠気を訴えたり交替を申し出たりすることなく**運転を継続**したことが居眠り運転につながった。  
同運転者は、大型バスの運転者として経験が浅く運転を継続することが可能であると安易に考えていた可能性が考えられる。
- ◆事業者は運転者に、運転中に**眠気が生じた際の**対応について特段の**指導**はしておらず、新人運転者に対して居眠り運転の重大さとその防止措置を徹底するという点では十分でなかった可能性が考えられる。



### 【過労運転防止(睡眠不足対策)】

### 貸切バスの衝突事故(長野県佐久市)

(事業用自動車事故調査報告書H31.1.25公表)

#### 再発防止策

事業者は、居眠り運転等を防止し、輸送の安全を確保するため、次に掲げた取組を徹底することが重要である。

◎運転者に対し、乗務中に眠気が生じた場合は、安易に大丈夫と  
考えたり、頑張ろうと気負ったりすることなく、運行管理者に報告して  
指示を受けるなどの措置について継続的に指導すること。

◎運転者が交替運転者や運行管理者に対して申告しやすいような  
職場環境を整備すること。特に先輩や職場に気兼ねして申告しにく  
かったりすることがあることに配慮し、交替運転者等に対して  
十分指導すること。

◎乗務前の点呼等で運転者が睡眠不足ではないか等について確認する  
よう運行管理者に指導すること。

◎休息期間における運転者の睡眠状態を測定・記録する機器の導入等  
を積極的に推進すること。

### 【過労運転防止(睡眠不足対策)】

#### 睡眠不足に起因する事故の防止対策

##### 【指導内容】

日常生活も運転への影響があります。健康管理を怠らないだけでなく、疲労や悩みを運行に持ち込まないことが必要であること、良い睡眠をとることは事故防止に不可欠であることを認識させてください。

- 毎日同じ時間に睡眠をとるよう心がけ、十分な睡眠(6～7時間の連続した睡眠)をとることが過労防止に有効。点呼において、前日の睡眠時間を確認。  
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療を受けている運転者に対しては、CPAP(経鼻持続陽圧呼吸療法)の装着等、必要な治療の実施状況も含め確認。
- 就床前の飲酒、喫煙、カフェイン摂取やPC・スマートフォンの使用は、睡眠の質を低下させます。  
「健康づくりのための睡眠指針」などを参考に、質の高い睡眠を心掛けさせてください。
- 運転席での仮眠は疲労回復の効果はあまり期待できません。  
このような仮眠はできるだけ控えさせてください。

### 【飲酒運転防止】

#### 飲酒が体に与える影響

##### 【指導内容】

- 体内に入ったアルコールはすぐには消えません。  
乗務前日は飲酒、酒量を控えることが必要なことを理解させること。
- 多量飲酒はアルコール依存症の原因となる可能性があるため、**普段から節度ある適度な飲酒を心掛けるよう指導**するとともに、多量飲酒の傾向がある運転者に対しては、その危険性について認識させ、必要に応じスクリーニングテストを実施し、アルコール依存症が疑われる運転者に対しては、早期の治療を指導すること。

#### アルコール依存症とは

アルコール依存症は、飲酒のコントロールができない、離脱症状がみられる、健康問題等の原因が飲酒とわかっていながら断酒ができない、などの症状が認められます。

アルコール依存症の早期発見のツールとして、スクリーニングテストが使われることがあります。わが国では現在、新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(新KAST)、アルコール使用障害同定テスト(AUDIT)などがよく使われています。

※あくまでスクリーニングに使用するもので、診断基準ではないことに注意が必要です。

### 【運転中の携帯電話使用禁止】

#### 携帯電話使用禁止等、道路交通法遵守の徹底

##### 【指導内容】

「道路運送法」など運転に係る法令の遵守について指導を実施。

指導する際は、例えば、

「運転中の携帯電話・スマートフォンの使用などは

運転への注意が著しく逸れることから事故につながる危険行為であること」

等、単にルールを守ることに留まらず、なぜそのルールを守るべき必要があるのかを理解させてください。

##### ○重大事件事例

- 平成28年3月、貸切バスが回送運行中、交差点右折時に、スマートフォンを操作しながらの運転により、青信号で横断中の自転車利用者(小学生)をはね、死亡させる事故が発生。
- 平成29年11月、大型トラック運転者のスマートフォンを操作しながらの運転により、前方車両に追突し、1名を死亡させ、4名に負傷を負わせる事故が発生。

運転者に対しては、運転中の携帯電話等の操作が法令違反であることはもとより、いかに危険な行為であるかを理解させ、使用の禁止を徹底してください。

### 【安全確保の再徹底】

#### 貸切バスの安全確保の再徹底について

貸切バスの安全確保の再徹底について  
(平成28年2月3日)

軽井沢スキーバス事故を受け、国土交通省は、全国の地方運輸局等において、貸切バスの出発時における街頭監査を緊急的に実施しているところである。

1月29日現在、全国17カ所で監査を実施し、監査車両96台のうち45台に、法令違反又は法令違反の疑いが確認されている。これらの多くは、乗務員の過労運転防止のための遵守事項のチェックのために定められている運行指示書の記載不備、あるいは車内表示の不備等、いずれも基本的遵守事項であり、事故の再発防止の取り組みが行われている最中にもかかわらず、社会の信頼を揺るがす事態になっていることは誠に遺憾である。

については、これらの法令違反の防止を徹底するため、街頭監査時に確認された違反の多い事項を中心に、事業者が注意すべき事項をとりまとめた。

**出庫時には、運行管理者が、別紙を活用した最終確認を必ず行い、法令遵守を確実に履行**することにより、輸送の安全確保の徹底に万全を期されたい。

<<https://www.mlit.go.jp/common/001118207.pdf>>



別紙

出庫時に最低限確認すべき事項（貸切バス）

確認事項		チェック欄		
運行指示書	運行指示書を作成しているか	適	否	
	運行指示書を運転者に携行させているか	適	否	
	記載事項の確認	・ 運行の開始及び終了の地点及びその日時	適	否
		・ 乗務員の氏名	適	否
		・ 運行の経路、主な経由地における発車・到着の日時	適	否
		・ 旅客が乗車する区間	適	否
		・ 運行に際して注意を要する箇所の位置	適	否
		・ 乗務員の休憩地点及び休憩時間	適	否
		・ 乗務員の運転又は業務の交替の地点（交替がある場合）	適	否
		・ 睡眠に必要な施設の名称・位置	適	否
表示の確認	・ 事業者の氏名又は名称	適	否	
	・ 運転者その他乗務員の氏名	適	否	
	・ 自動車登録番号（ナンバー）	適	否	
	・ 使用者の氏名・名称又は記号	適	否	
車体	・ 「貸切」表示	適	否	
アルコール検知器を携行させているか（泊まり運行の場合）		適	否	
自動車検査証（車検証）が車両に備え付けられているか		適	否	
運転者の運転免許証を確認しているか		適	否	

確認者（運行管理者・補助者） 氏名 \_\_\_\_\_

☑

### 【健康起因事故対策】

#### 法令上の義務

- 「乗務員の健康状態の把握」、「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員の乗務禁止」  
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け
- 「運行管理者による点呼時の確認」  
⇒ 乗務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

#### 健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

- 『健康管理マニュアル』（平成22年7月策定 平成26年4月改訂）  
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理  
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨
- 『睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策マニュアル』（平成15年6月策定 平成19年6月及び平成27年8月改訂）
- 『脳血管疾患対策ガイドライン』（平成30年2月策定）
- 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』（令和元年7月策定）

#### 事業用自動車健康起因事故対策協議会

平成27年9月

スクリーニング検査の効果的な普及方策について審議するため、産学官の関係者からなる協議会を国土交通省自動車局に設置

### 【健康起因事故対策】

#### 健康管理マニュアルにおいて推奨しているスクリーニング検査

- 事業用自動車の運転者の「健康管理マニュアル」(平成22年7月策定、平成26年4月改訂)において、脳・心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査について受診を推奨。
- また、業界団体においても、脳血管疾患や心臓疾患、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの主要疾病のスクリーニング検査の受診に対する補助を実施。

#### 人間ドック

- ◆ 生活習慣病の予防や疾病の早期把握などを目的とした総合的な健康診断




#### 脳健診

- ◆ MRIやMRA、CTなどの画像検査により、無症候又は未発達の脳血管疾患を発見
- ◆ MRIとMRAの2項目だけを行う簡易検査もある



MRI検査

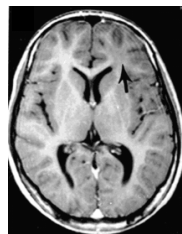

脳MRI画像



脳MRA画像

#### SASに関する検査

- ◆ 睡眠時の血中酸素量や呼吸数をモニタリングし、SASの早期発見に寄与する




パルスオキシメトリ検査



フローセンサ検査

#### 心臓疾患に関する検査

- ◆ ホルター心電図検査等を含む必要な心電図検査の受診を推奨

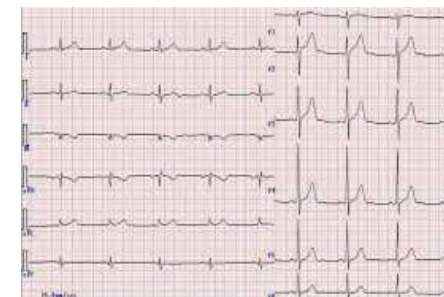

### 【シートベルト着用の徹底】

貸切バスのシートベルトの着用徹底について業界団体を通じて周知(平成28年2月3日)

- 1 乗客の安全を確保するため、次の事項について徹底すること。
  - (1) シートベルトを座席に埋没させないなど、シートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしておくこと
  - (2) 別添リーフレットの座席ポケットへの備付け等により乗客へのシートベルトの着用の注意喚起を行うこと
  - (3) 車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すこと
  - (4) 発車前に乗客のシートベルトの着用状況を目視等により確認すること(交替運転者や添乗員の補助を得ることも可)
- 2 その他、待合室や営業所への備付け、安全キャンペーンでの街頭配布を始め、あらゆる機会を捉え、別添リーフレットを配布すること等により、シートベルト着用の励行を図ること。
- 3 乗務員に対し、適正にシートベルトを着用するよう指導すること。

○貸切バスのシートベルトの着用徹底について  
<<https://www.mlit.go.jp/common/001118205.pdf>>



### 【別添 リーフレット】

バス乗車の際は  
**シートベルトを締めましょう**



シートベルトを着用しないと、  
高速道路で **約9倍**  
一般道路を含めると **約14倍**  
**命の危険性が高まります!!**

※ 出典:平成26年 交通事故統計(シートベルト着用有無別致死率)

 国土交通省  警察庁  
National Police Agency



1. 事業用自動車による交通事故の発生状況
- 2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底**
  - (1) 運行再開時における輸送の安全確保の徹底
  - (2) 運転者に対して行う指導監督
  - (3) 必要な点検整備の実施**
3. 最近の事故事例と再発防止の徹底
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

### (3) 必要な点検整備の実施

- 自動車は走行距離や時間の経過とともに劣化・摩耗する部品等が多く使用されているため、その性能や耐久性は走行距離や時間の経過とともに低下する。
- 適切な点検整備が行わなければ、走行中の故障や車両火災等、事故を引き起こす可能性が高くなり、輸送の安全確保が懸念される。
- バスの運行を再開する前には、必要な点検整備を実施するとともに、運行開始後においてもオイル類の漏れや故障の有無の確認等適切な点検整備を実施すること。

#### 点検整備の実施内容

- 休車期間を満了した際の3ヶ月、12ヶ月点検及び必要な整備の実施 等

### 【バスの点検整備の概要】

#### 点検整備の概要

自動車運送事業者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備することにより、当該自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならない。(道路運送車両法第47条)

#### (1) 日常点検整備

- ・1日1回、自動車の運行開始前において、点検をし、必要な整備をしなければならない。  
(例: **タイヤの空気圧**が適当であること、**ブレーキの効き**が十分であること)


#### (2) 定期点検整備

- ・定期的に点検をし、必要な整備をしなければならない。

点検時期	点検内容例
3か月ごと(50項目)	原動機の排気の状態、非常口の扉の機能、ブレーキペダルの遊び 等
12か月ごと(99項目)	ハンドルの操作具合、冷却装置の水漏れ、一酸化炭素等発散防止装置の機能・損傷 等

※ 上記の法定点検項目にないような新技術等の保安基準適合性の確認方法は、自動車メーカーから示されている。

《事業用自動車の定期点検の流れ》

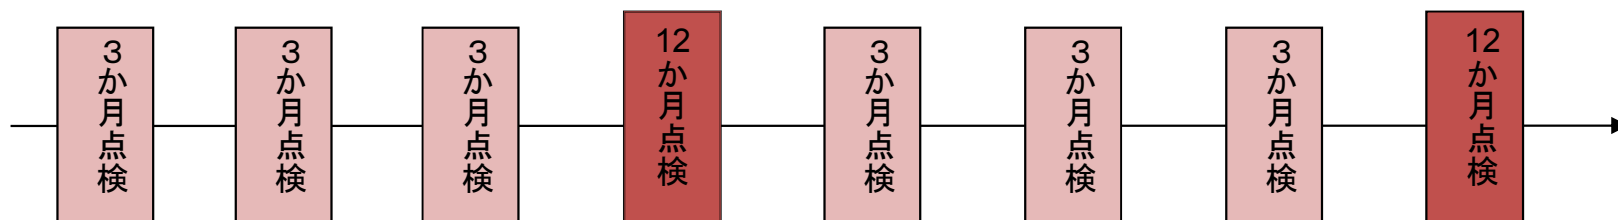

### 【バスの火災事故】

#### 事業用バスの火災事故


- 平成23年1月～平成26年12月に発生した事業用バスの火災事故は58件発生
- このうち、貸切バスが39件、乗合バスが19件発生。  
保有車両あたりの発生件数を見ると貸切バスが乗合バスの約2.4倍多く発生
- 出火原因の約6割が、「点検整備不十分」(25件)及び「整備ミス」(11件)であり、適切な点検整備の実施が必要

事業用バス火災発生件数


平成23年	13件
平成24年	18件
平成25年	8件
平成26年	19件
合計	58件

(自動車事故報告規則に基づき事業者から報告があった件数)

事業用バス火災発生件数

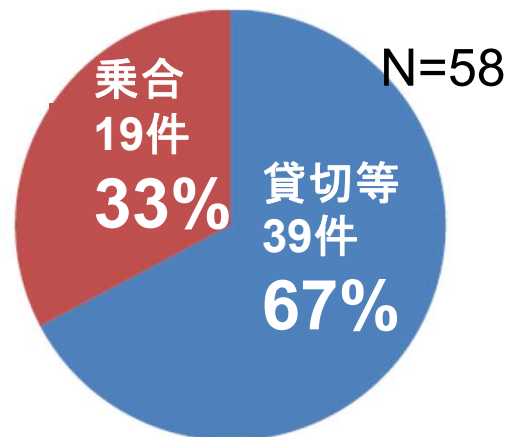

事業用バス保有車両数

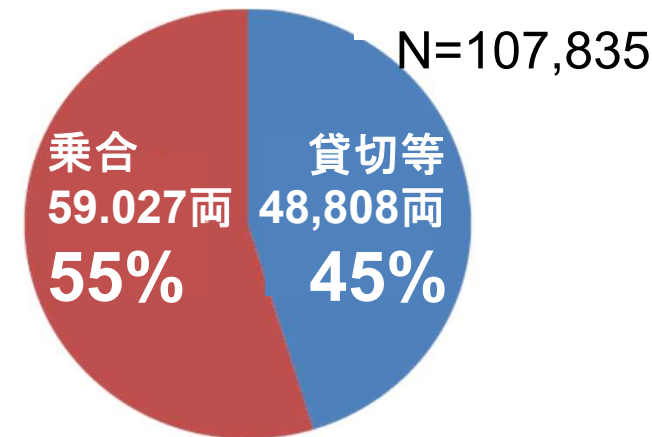

### 【バスの火災事故】

事業用バス火災事故データ(平成23年1月～平成26年12月)出火原因等別

**運行再開前には必ず日常点検整備及び定期点検整備を確実に実施してください。**

○ バス火災事故防止のための点検整備のポイント


<[https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/t2-3/t2-3\\_bus\\_point.pdf](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/t2-3/t2-3_bus_point.pdf)>



#### ● 出火原因

原因としては、点検整備不十分の割合が多く、適切な点検整備をしていれば、免れたと考えられる事故があった

事業用バス火災事故 出火原因別(推定を含む) N=58

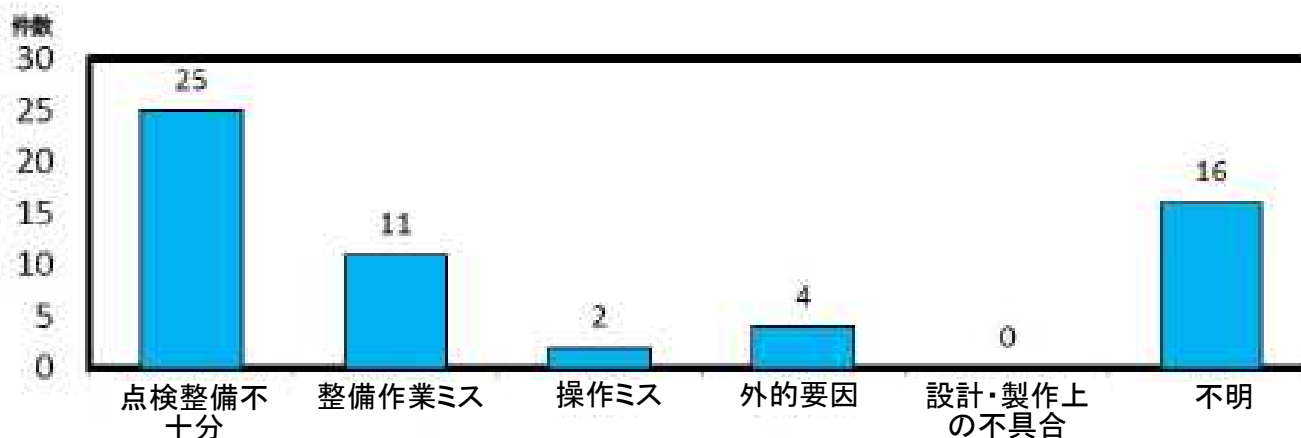

※国土交通省 バス火災事故分析結果(平成23年1月～26年12月間の事故分析)


### 【バスの火災事故】

#### 事業用バス火災事故データ(平成23年1月～平成26年12月)出火原因等別

##### ● 出火に至る状況

出火に至る状況では、電気配線ショート、燃料漏れが目立つ


事業用バス火災事故 出火に至る状況別

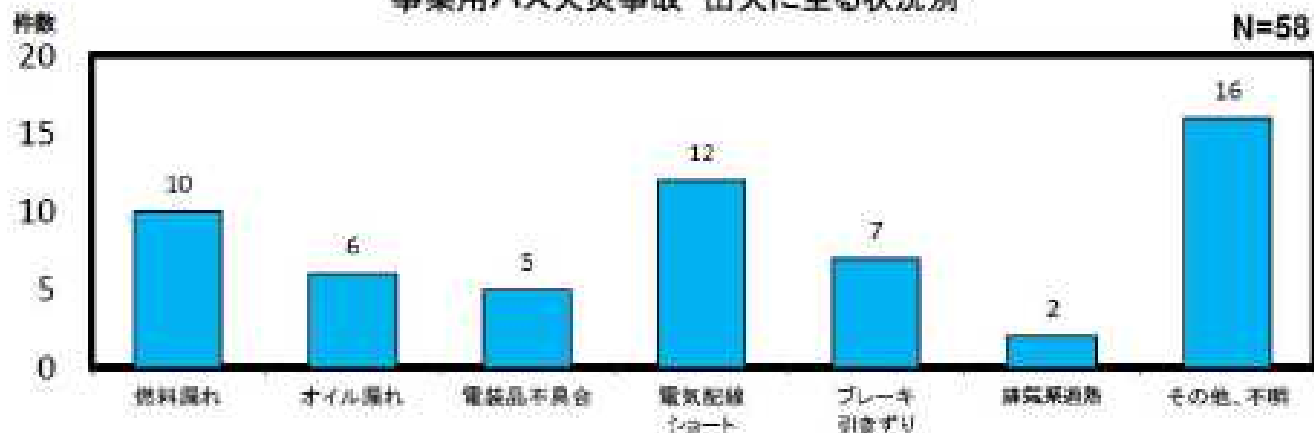

##### ● 出火箇所

出火箇所では、エンジンルーム内の出火が多い。

事業用バス火災事故 出火箇所別

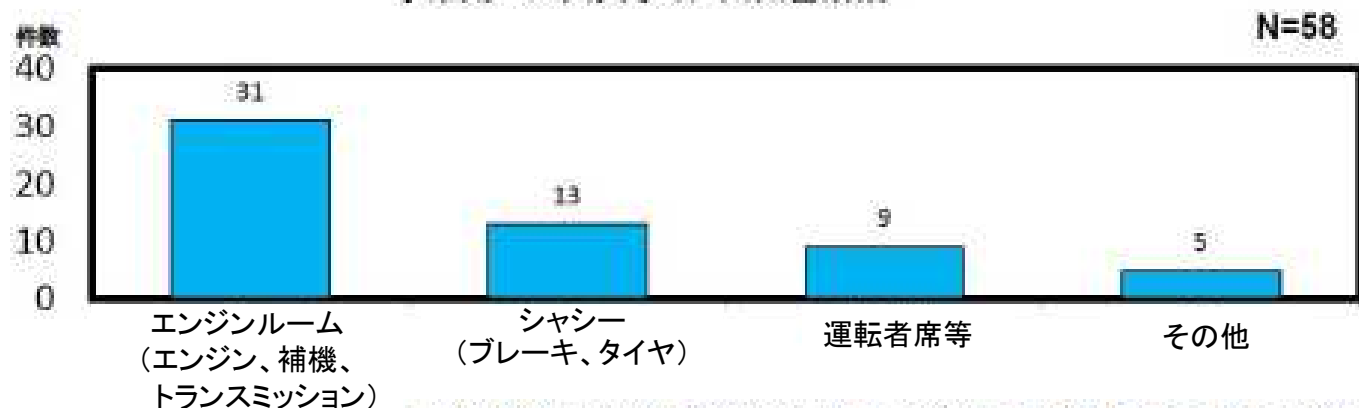


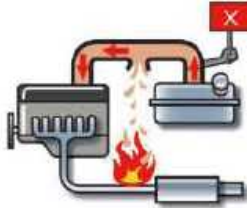
※国土交通省 バス火災事故分析結果(平成23年1月～26年12月間の事故分析)

### 【バスの火災事故】

事業用バス火災事故データ(平成23年1月～平成26年12月)出火原因等別

**火災事故を防ぐためにも以下を含む点検・整備は必ずおこなってください。**

(「令和2年度大型自動車ユーザー対象チラシ」より)

部位 (装置)	点検のポイント (見方/交換目安)	点検しないと… (火災発生メカニズム)
バッテリーのターミナル	○緩みや腐食、外れはないか。	○異常発熱や配線のショートにより発火し、火災を起こします。 
バッテリーハーネス	○固定の緩みや外れ、干渉はないか。 ○被覆のやぶれ、変色、腐食、著しい劣化、ショートの痕などはないか。	
燃料フィルター	○取付部やドレーンプラグなどから燃料漏れやにじみはないか。 ※定期的に交換しているか。	○部品の劣化や摩耗などから燃料が漏れ、排気管などの高温部に触れて火災を起こします。 
燃料ホース	○接続部からの燃料漏れやにじみはないか。 ○亀裂やヒビ割れはないか。 ※定期的に交換しているか。	
燃料パイプ (燃料高圧パイプ)	○接続部からの燃料漏れやにじみはないか。 ○クランプ部の緩みや外れ、クリップ、ゴムの劣化や外れはないか。 ○パイプに擦れや摩耗の跡はないか。	

1. 事業用自動車による交通事故の発生状況
2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
- 3. 最近の事故事例と再発防止の徹底**
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策



#### (1) 乗合バスの死亡事故

バスの交差点での死亡事故を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について業界団体を通じて周知(令和2年7月29日)

関東運輸局管内において、バス車両が丁字路を右折する際に、交差点の歩道上を車両左手側から横断する子供と衝突し、子供が死亡する事故が立て続けに発生。

また、子供がバス車両前方を横断する際の事故が近年数多く発生しています。

つきましては、貴会傘下会員に対し同種事故の再発を防止するため、運転者に対する指導・監督、点呼等を通じて、下記事項について改めて徹底するようお願い致します。

#### 記



- (1) バス車両は、「死角が大きい」ことから、直前、側方、後方など見えない部分に配慮した運転が必要であることを認識させること。特に、丁字路をはじめとした交差点での右折時に車両左手側から進行する歩行者等に気を配ること。
- (2) 道路には、歩行者や自転車などが通行しており、それぞれの行動を理解し走行時に配慮することにより、事故を回避できることを認識させること。
- (3) 歩道側の植え込みなどにより見通しの悪い交差点では、歩行者や自転車が飛び出してくる可能性が高いことから、一時停止または徐行し、注意して走行することが必要であることを認識させること。

#### (1) 乗合バスの死亡事故

バスの交差点での死亡事故を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について業界団体を通じて周知(令和2年7月29日)

本年に入り発生したバスの死亡事故現場略図①(参考)

本年に入り発生したバスの死亡事故現場略図②(参考)

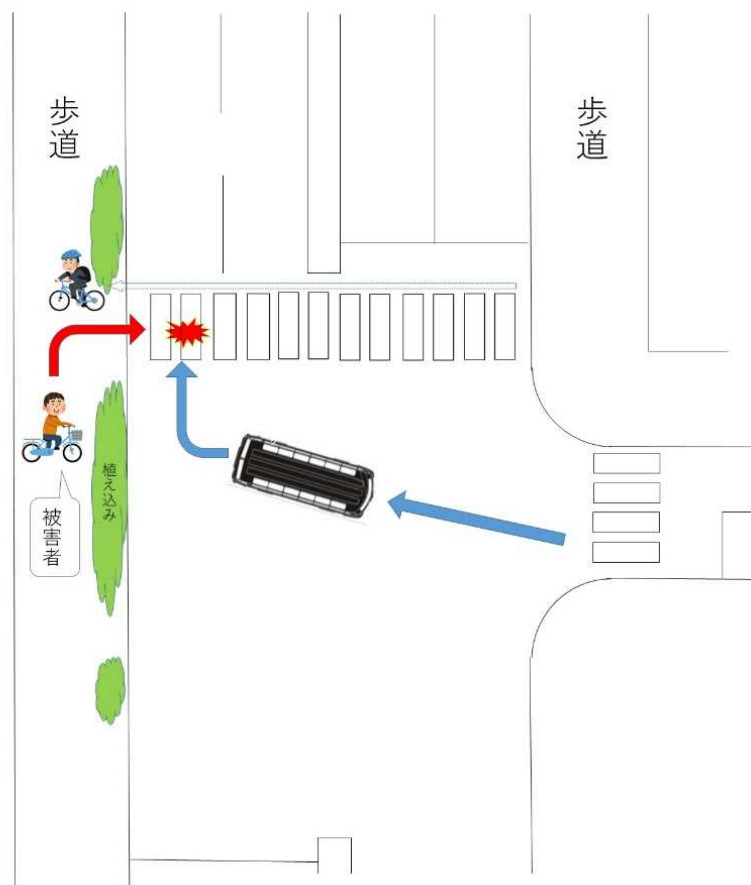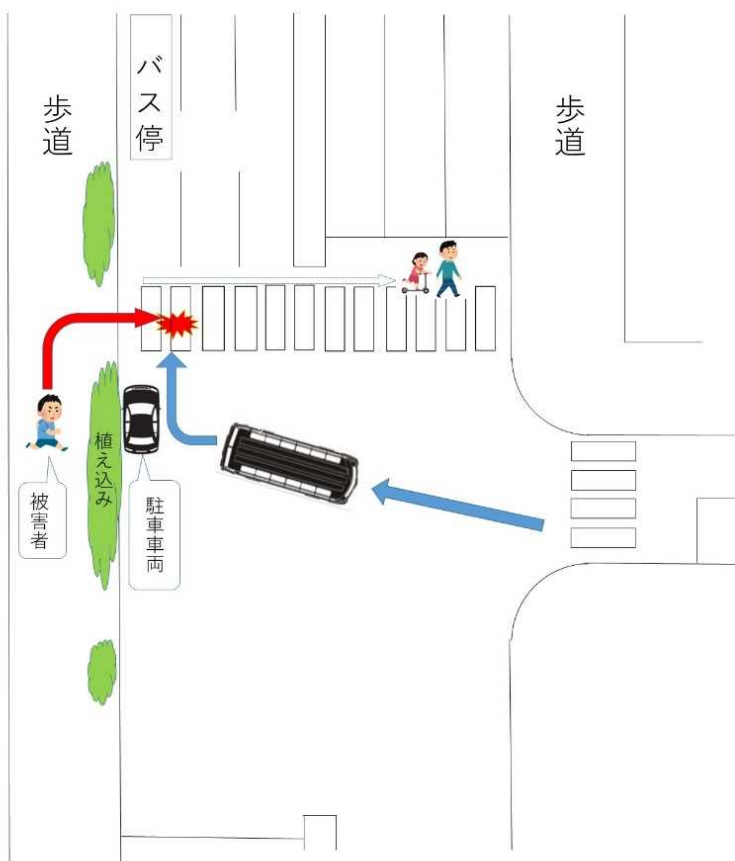

## (2)乗合バスの衝突事故

### 大型乗合バスの衝突事故（横浜市西区）

#### 【概要】

平成30年10月28日21時17分頃、乗客6名の乗合バスが、片側3車線の道路の第1通行帯を走行中、**運転者が意識を消失**し、道路左側の高架橋支柱に衝突後、進路前方で信号待ちにより停止していた乗用車に追突。さらに、当該乗用車が前方に押し出され、信号待ちをしていた別の乗合バスに追突。

#### 【背景】

- 運転者 ・体調異変を感じた場合には、車両の運行を停止するよう指導を受けていたものの、**体調異変に気づいた後も直ちに運行を中断しなかった**ことにより意識を消失。
  - ・日常生活で複数回の意識消失を経験していたが会社に不申告であり、**意識消失が重大な事故となる認識が薄弱**。
- 事業者 ・**意識消失の経験や運転に支障を及ぼすおそれのある既往症の有無などの健康状態の把握が未実施**。
  - ・意識消失の危険性について、効果的な指導や指導における理解度の確認が未実施。



#### 【再発防止策】

- 運転者 ・体調異変を感じた場合には、**車両停止が最優先**と認識しましょう。
  - ・**意識消失の経験や運転に支障を及ぼすおそれのある既往症については、必ず会社に申告**しましょう。
- 事業者 ・**意識消失の経験や運転に支障を及ぼすおそれのある既往症を把握**し、検査・治療を促すとともに、運転者自らが行う未病対策の取組についてバックアップしましょう。
  - ・**意識消失や体調異変が重大な事故につながる危険性について繰り返し指導**し、その意識付けを図りましょう。




### 3. 最近の事故事例と再発防止の徹底

#### (3) 貸切バスの衝突事故

##### 事故の概要 (健康起因事故)

- 令和元年12月4日、東京都新宿区の都道において、走行中のバスがハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越え、街路灯に衝突し止まり、ハイヤーの運転者が死亡する事故が発生。
- 事業者によると、事故当日は朝6時台に始業点呼が行われ、夜6時台に事故が発生し、事故後の検査において**インフルエンザに罹患していた**ことが判明。
- 一般的に、インフルエンザウィルスに感染してから1～3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱（通常38℃以上の高熱）、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などの**症状が突然現われる**とされている。
- 乗務前点呼時において、**運転者の体調が正常であったとしても、運行中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合がある。**

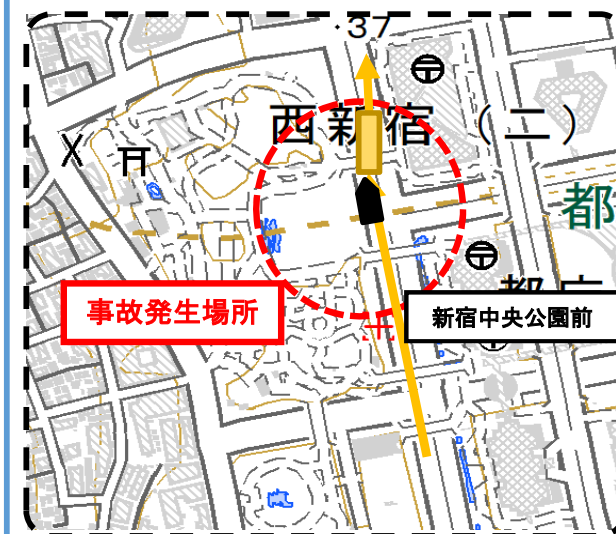

#### 運転者の体調急変に係る事故の発生を踏まえた管理の徹底について業界団体を通じて周知（令和元年12月6日）

##### ○自動車運送事業者が徹底すべき事項

以下のことを改めて徹底し、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

- ① 運転者に対して運行中に体調の異変を感じた時に、無理に運行を続けると非常に危険であることを理解させ、運行中に体調の異常を少しでも感じた場合、速やかに営業所に連絡する等の指導を徹底すること。
- ② 運行中の運転者の体調変化等による運行中止等の判断・指示を適切に実施するための体制を整備すること。
- ③ 運転者が体調異変等の報告をしやすいような職場環境を整備すること。
- ④ 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底すること。

1. 事業用自動車による交通事故の発生状況
2. 貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
3. 最近の事故事例と再発防止の徹底
4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

# 4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

- バス・タクシー・トラックは、国民生活や経済活動等を支える重要なインフラであり、緊急事態下においても必要な機能を維持するためには、感染防止対策の徹底が必要。
- 国交省より各事業者に対し、感染防止対策の徹底を要請。これを受け、各業界団体において、ガイドラインが策定されている。

## 事業者における感染防止対策

- 朝夕2回の検温等による運転者の健康管理
- 運転者のマスクの着用、手洗いの励行
- 外気導入による車内換気の徹底  
(観光バスは5分、路線バスは3分で車内の空気は入れ替わる)
- 運転席と乗客席との間の防護シートの設置
- 座席等のこまめな消毒



貸切バスにおける  
車内消毒



タクシー車内への  
防護シート、消毒液の設置

## 利用者に対する感染防止のための協力

- 車内でのマスクの着用への協力依頼
- 観光バス車内での食事、カラオケ等の禁止への協力依頼
- バスターミナルにおける感染防止対策や時差出勤の呼び掛け



路線バス車内へのポスター掲載



新しい旅のエチケット

# 4. 自動車分野における新型コロナウイルスの感染防止対策

## 【コロナ禍におけるアルコール検知器の取り扱いに関する留意点の周知】

### 概要

- 飲酒運転の防止のため、自動車運送事業者には、運転者の乗務前後に行う点呼において**アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認**が義務づけ。
- 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、**感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いに関する留意点**について、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、業界団体を通じて周知。(令和2年4月24日)

### 感染症対策下における アルコール検知器の取扱いに関する留意点

#### ① アルコール検知器の除菌について

アルコール検知器の除菌や、携帯型アルコール検知器の活用等を推奨。

#### ② アルコール検知器の誤検知の防止について

アルコール検知器協議会作成のリーフレットを参考にすること、検知器のアルコール除菌後に一定時間置いてから使用すること等を推奨



(アルコール検知器協議会作成リーフレット)



ご清聴ありがとうございました。