

宮城県内貨物自動車運送事業者の皆様へ

宮城運輸支局からの緊急メッセージ

～ 大型車の車輪脱落事故防止に向けて～

日頃より国土交通行政、とりわけ宮城運輸支局の業務運営に関しまして、格別のご理解とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。

宮城運輸支局では、冬用タイヤ交換が始まる前の9月から『大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン』を展開し、関係機関・団体とも連携して車輪脱落事故ゼロを目指して取り組みを実施して参りました。

しかしながら、令和3年12月末現在、宮城県内における大型車の車輪脱落事故が6件発生し、すでに昨年度発生した件数と並ぶ、危機的な状況となっております。

一歩間違えれば歩道を通行する歩行者や自転車を巻き込み、死亡事故に至る事故になりかねません。

つきましては、今一度、ホイール・ナットの規定トルクでの増し締め等、緊急点検を実施して頂き、これ以上、車輪脱落事故を発生させない取り組みをお願いします。


令和4年1月13日

東北運輸局 宮城運輸支局長 鈴木 二三夫

事業者、ドライバー、整備工場の皆さんの協力をお願いします。

夏 冬 タイヤ交換後の 大型車の車輪脱落事故に注意!

～大型車の車輪脱落事故を防ぐ新しい「お・ち・な・い」～

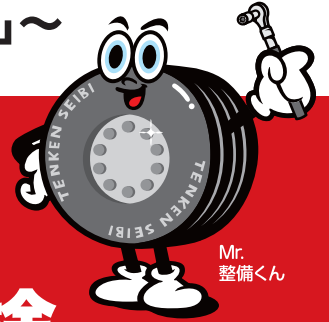

Mr. 整備くん

お

とさない! 脱落防止はまず点検。

事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ
唯一かつ最善な手段です。

ち

ちゃんと清掃、ちゃんと給脂!

ナットとワッシャーとの
隙間への注油も忘れずに!

- ボルト、ナットの錆や汚れを落とし、エンジンオイルなどを塗布してください。ナットをボルトの奥まで回転させたとき、ナットやワッシャーがスムーズに回転するか点検します。
- スムーズに回転しない場合、ボルトとナットはセットで交換してください。
- ボルトとナットは新品から4年経過後は入念に点検してください。

錆びたボルト・ナット



給脂



な

(ナット)

ット締め、トルクレンチを必ず使用!

- 適正なトルクレンチを用いて規定のトルクで確実に締め付けます。



- 初期なじみのため、タイヤ交換後50~100km走行後を目安に増し締めを実施してください。




い

ちにち一回、緩みの点検!

ホイールナットの緩み点検/
インジケーターの正しい使用
方法などがご覧いただけます



- 運行前にボルト、ナットを目で見手で触って点検。

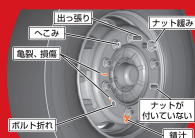

- 特に脱落が多い
左後輪は重点的に点検を。



- ISO方式の場合は、目視で確認できるインジケーター装着による点検がより効果的です。



詳しくは、
こちらから!



国土交通省 自動車点検整備推進協議会 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会 日本自動車工業会(いすゞ自動車 日野自動車 三菱ふそうトラック・バス UDトラック) 全日本トラック協会 日本バス協会 全国自家用自動車協会 日本自動車整備振興会連合会 日本自動車販売協会連合会 全国タイヤ商工協同組合連合会 日本自動車タイヤ協会 全国石油商業組合連合会 日本自動車車体工業会 日本自動車輸入組合 日本自動車機械工具協会 日本自動車機械器具工業会 自動車用品小売業協会 日本自動車車体整備協同組合連合会



